

Rendalen Kommune

Kommunehuset
Øvre Rendal2485 RENDALEN
As: NHK Postboks 417 2303 HAVAR

Løfteinnretningen er registrert i Nireg med:

NINR: 5043200473

RAPPORT FRA PERIODISK SIKKERHETSKONTROLL

Jfr. Teknisk forskrift § 9-62.3

EIENDOM	Gnr:	BNr:	Refnr:	Kontroll id
	47	5		357542
	Navn:		Heistype:	
	Rendalen Kommunehus		Vare- og personheis	
	Adresse:			
	Øvre Rendal			
	Postnummer:		Poststed:	
2485		REDALEN		
Kommune:		Fylke:		
Rendalen kommune		HEDMARK		
Heisleverandør:		Fabrikksnr.:		
Kone AS		3903-0015/1977		

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Ove Magnussen** foretok den **19.09.2016** periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretning NINR. **5043200473**. I samsvar med bestemmelsene i NS 3810, og med hjemmel i plan- og bygningsloven samt Byggeteknisk forskrift og i det omfang myndighetene har bestemt.

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

- 1.0 MASKINROM / MASKINERI
 - 1.1 Nødbetjeningsinstruks manglet/var ikke i overensstemmelse med anlegget. (Også anm v/kontroll 2012 og 2014)
 - 1.2 Det var ikke tilfredsstillende belysning i maskinrom. (HO-2/2008, tabell 4 pkt. 6) (Også anm v/kontroller siden 2008)
 - 1.3 Maskinrom/maskinskap kunne ikke samle opp olje ved eventuell lekkasje. (Også anm v/kontroller siden 2008)
- 2.0 HEISSJAKT
 - 2.1 Det framgikk ikke av loggbok at slangebruddventil/strupeventil var funksjonstestet. Må utføres av kvalifisert firma, resultat føres i loggbok. (Også anm v/kontroller siden 2010)
 - 2.2 Det manglet dempende buffer(e) i sjaktgruve. Buffer(e) må monteres, eventuelt må det dokumenteres/føres i loggbok at det er innebygget demping i stempelet. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 17) (Også anm v/kontroller siden 2008)
 - 2.3 Det manglet leider i sjaktgruve. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 5) (Også anm v/kontroller siden 2008)
- 3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER
 - 3.1 Heisen stoppet ved lett press på dørblad i åpningsretning ved øverste etasje.
 - 3.2 Etasjeviserlamper i utvendige tablåer virket ikke.
- 4.0 HEISSTOL
 - 4.1 Skjorteplate under stolåpning (sikring mot fall inn i sjakt ved nødevakuering) var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11. (Også anm v/kontroller siden 2008)
 - 4.2 Foto-celler/felt var ikke overkoblet under innkjøring i døråpningsone. (Også anm v/kontroller siden 2008)
- 5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM
 - 5.1 Det var ikke tilfredsstillende belysning i sjaktgruve. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 6) (Også anm v/kontroll 2014)
 - 5.2 Lokal alarmklokke (trøsteklokke) manglet skilt.
 - 5.3 Alarm skal være betjent til enhver tid slik at nødsignal kan behandles effektivt uten forsinkelse. Fjernalarm er nødvendig. (TEK10 § 15-11, 6) (Også anm v/kontroller siden 2008)
- 6.0 BÆREMIDLER
Ingen feil eller mangler ble registrert.
- 7.0 ANNET
Ingen feil eller mangler ble registrert.