



Kristiansund
kommune

i medvind uansett vær

F.03 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 3

Funksjonsbeskrivelse

Anbudsfrist 05.07.2021 kl. 12:00

Forespørsel etter FOA del II

for anskaffelse av

NS 8407

109 Utbedring heis IT
Kongens Plass 5



Innhold

1.	Generelt	3
2.	Rigg og drift	3
3.	Oppgradering og lukking avvik på heis	3
4.	Opprydding/avslutning	3

1. Generelt:

Det er ikke utarbeidet egen miljøkartlegging for prosjektet.

Det er «Rapport fra Periodisk sikkerhetskontroll» som ligger til grunn for det som skal utbedres på heisen. Vedlegg F.05.1.

2. Rigg og drift:

Det er opp til tilbyder å sørge for at det i tilbudet er inkludert det som skal til av hjelpemidler for å utføre de tilbudte arbeidene.

3. Oppgradering og lukking av avvik på heisen:

Eksisterende heis som går fra 1.etg. og ned i kjelleren skal utbedres og gjøres klar for igangsettelse.

Under er det opplistet avviksliste etter «Periodisk sikkerhetskontroll utført av Heiskontrollen AS» Det er et minimum at utbedring skjer slik at avvikene lukkes og heisen idriftsettes.

1. Nøkkel/verktøy, med varselskilt, for nødåpning av etasjedører var ikke tilgjengelig.
2. Håndpumpe for nødbetjening oppover manglet. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 24)
3. Etasjedører var ikke selvlukkende/selvlåsende fra alle posisjoner.
4. Låsbanemagnet på ene dørside virket ikke
5. Foto-celler/felt var ikke overkoblet under innkjøring i døråpningssone.
6. Nødbelysning i heisstol virket ikke.
7. Strømtilførsel til heismotor ble ikke brutt av to uavhengige kontraktorer i serie. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 19)
8. Det var ikke tilfredsstillende belysning i maskinrom. (HO-2/2008, tabell 4 pkt. 6)
9. Lysbryter for maskinroms belysning var defekt
10. Avtrekksvifte i maskinrom virket ikke.
11. Redningsrom på tak når heisen er på helt utkjørt sylinder må kontrolleres av kvalifisert firma.
12. Det var klemfare mellom betongkloss i gruve og underside heisramme
13. Kunststoffbuffer(e) manglet tilsynelatende elastisitet. Må vurderes av kvalifisert firma, resultat av vurderingen føres i loggbok.
14. Buffer(e) i sjaktgruve var ikke tilfredsstillende festet.
15. Anslag for buffer(e) dekket ikke hele overflate på bufferareal.
16. Det var defekte lyspærer/lysrør i heissjakt.
17. Det var ikke tilfredsstillende belysning i sjaktgruve. (HO-2/2008 tabell 4 pkt. 6)
18. Lokal alarmklokke (trøsteklokke) virket ikke.
19. Alarm skal være betjent til enhver tid slik at nødsignal kan behandles effektivt uten forsinkelse. Fjernalarm er nødvendig. (TEK10 § 15-11, 6)

4. Opprydding, avslutning og FDV

Arbeidsplassen skal ryddes slik at det ikke er nødvendig for BH og foreta ytterligere opprydding før heisen kan tas i bruk, det gjentas at det er normal drift av arbeidsplasser i bygget, dette må hensyn tas under hele arbeidet.

Det leveres en komplett utbedringsrapport og FDV på det som inngår i dette.