

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL

Heis 1

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 00605

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 544/1960/ 213696/1991

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **20.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00605**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

- 1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.
- 1.2 Drivskivespor var ujevnt slitt. Holdes under oppsikt av kvalifisert firma.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

- 4.1 Stolåpning var ikke sikret i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt 12.
- 4.2 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

- 6.1 Bæretau var slitt. Må holdes under oppsikt.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.



Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL

Heis 2

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.:

4 0906 00606

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 545/1960/ 213697/1991

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **20.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00606**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

- 1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.
- 1.2 Drivskivespor var ujevnt slitt. Holdes under oppsikt av kvalifisert firma.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

- 4.1 Stolåpning var ikke sikret i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt 12.
- 4.2 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

- 6.1 Wire hadde rustdannelse og må byttes.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL Heis 3

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 00607

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 541/1963/ 211765/1990

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **20.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00607**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Varselskilt for nødåpningsnøkkel manglet.

1.2 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

4.1 Stolåpning var ikke sikret i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt 12.

4.2 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

4.3 Heisstol var ikke sikret mot fall fra stoltak. HO-2/2008 tabell 4 pkt. 13. (motvektside)

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL Heis 4

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 00608

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 542/1963/ 211766/1990

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **20.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00608**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.

2.0 HEISSJAKT

2.1 Heisstol var ikke sikret mot fall fra stoltak. HO-2/2008 tabell 4 pkt. 13. (motvektside).

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

4.1 Stolåpning var ikke sikret i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt 12.

4.2 Skade på smyg i stolåpningen utbedres.

4.3 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.



Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL

Heis 5

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 00609

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 543/1963/ 211767/1990

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **20.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00609**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b)

2.0 HEISSJAKT

2.1 Heisstol var ikke sikret mot fall fra stoltak. HO-2/2008 tabell 4 pkt. 13. (motvektside).

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

4.1 Stolåpning var ikke sikret i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt 12.

4.2 Skade på smyg i stolåpningen utbedres.

4.3 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

5.1 Nødbelysning i heisstol virket ikke. HO-2/2008 tabell 4 pkt. 25.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL

Heis 6

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.:

4 0906 00610

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 3151/1977/ 214486/1992

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **21.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00610**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

- 1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

- 4.1 Hovedbryter brøt ikke strømforsyning til fotoceller.

- 4.2 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL

Heis 7

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.:

4 0906 00611

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler/ Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 3152/1977/ 214487/1992

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **21.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 00611**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

- 1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.
- 1.2 Det var stor slitasje i drivskive. Må holdes under oppsikt.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

- 4.1 Skjorteplate under stolåpning, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i henhold til HO-2/2008 tabell 4 pkt. 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL Heis 8

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 01058

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 107623/1992

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **22.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 01058**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63,2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

Ingen feil eller mangler ble registrert.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

5.1 Alarmknappen i stoltåblået skal også aktivisere toveiskommunikasjon.

5.2 Nødbelysning i heisstol virket ikke. HO-2/2008 tabell 4 pkt. 25.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL

Heis 9

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.:

4 0906 02265

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 800215/2001

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **21.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 02265**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

Ingen feil eller mangler ble registrert.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL Heis 10

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 02266

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 800216/2001

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **21.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 02266**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

Ingen feil eller mangler ble registrert.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL *Heis II*

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 02267

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 800217/2001

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **21.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 02267**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63, 2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

Ingen feil eller mangler ble registrert.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Sørlandet Sykehus Arendal

Serviceboks 605

4809 ARENDAL Bygg 161, Klink 4.B

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 4 0906 01179

Dato*: 28.10.2009

Leverandør: Reber Schindler Heis AS
Leverandørnr/år: 107901/1993

SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Paal Hermansen** foretok den **22.10.2009** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **4 0906 01179**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.03.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 MASKINROM / MASKINERI

1.1 Atkomstvei fra heis til maskinrom (mellomliggende dører) manglet merking TIL MASKINROM FOR HEIS eller lignende. TEK § 9-63,2b.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

3.1 Det var defekte dørtrinser.

4.0 HEISSTOL

Ingen feil eller mangler ble registrert.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

5.1 Lokal alarmklokke (trøsteklokke) virket ikke.

5.2 Nødlys var ikke i.h.t. HO-2/2008 tabell 4 pkt .25.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.