

**Periodisk kontroll av anlegg:**

NHKn timer.: 4100110059 146686	G.nr.:	B.nr.:	Ref nr.:
Navn:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand		
Adresse:	Driftsavdelingen Bygg 4. 4604 KRISTIANSAND S		
Eier:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand T: F:		
Leverandør:	50046 Myhre heis (Avviklet) Vare- og personheis Byggeår: 1962 Fabrikasjonsnr.: 472755 Ombygget av: 0 år:0		
Servicefirma:	50035 Reber Schindler Heis AS Kristiansand ENDRE 		
	04.12.2008		

Norsk Heiskontroll foretok 26.11.2008 periodisk kontroll av Vare- og personheis. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Utført av: **Paal Hermansen** (PHE), Mob.: 97 72 47 88, E-post: phe@nhk.no

Frist for tilbakemelding: 31.01.2010, IKKE TILBAKEMELDT, klikk på dato for å tilbakemelde

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:**1.0 MASKINROM / MASKINERI**

1.1 Koplingsklemmer som er strømførende etter at heisens hovedbryter er slått av, manglet tilfredsstillende merking og/eller adskillelse fra øvrige klemmer. (HO 2/2008 tabell 4 pkt 20).

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 SJAKTØRER OG DØRLÅSER

3.1 Det var skadet glass på en etasjedør.

4.0 HEISSTOL

4.1 Heisen var ikke i.h.t. HO/2008 tabell 4 pkt 22.1.

4.2 Skjørteplate under stoldøren, for å forhindre fall fra åpen etasjedør var ikke i.h.t. HO- 2/2008 tabell 4 pkt 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

**Periodisk kontroll av anlegg:**

NHKn.:	4100110060 146688	G.nr.:	B.nr.:	Ref nr.:
Navn:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand			
Adresse:	Driftsavdelingen Bygg 6. 4604 KRISTIANSAND S			
Eier:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand T: F:			
Leverandør:	50046 Myhre heis (Avviklet) Vare- og personheis Byggeår: 1962 Fabrikasjonsnr.: 472756 Ombygget av: 0 år:0			
Servicefirma:	50035 Reber Schindler Heis AS Kristiansand ENDRE			
	04.12.2008			

Norsk Heiskontroll foretok 28.11.2008 periodisk kontroll av Vare- og personheis. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Utført av: **Paal Hermansen** (PHE), Mob.: 97 72 47 88, E-post: phe@nhk.no

Frist for tilbakemelding: 31.01.2010, IKKE TILBAKEMELDT, klikk på dato for å tilbakemelde

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:**1.0 MASKINROM / MASKINERI**

1.1 Kopplingsklemmer som er strømførende etter at heisens hovedbryter er slått av, manglet tilfredsstillende merking og/eller adskillelse fra øvrige klemmer. (HO 2/2008 tabell 4 pkt 20).

1.2 Drivskive var slitt. Sjekkes av ettersynsfirma.

2.0 HEISSJAKT

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 SJAKTØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

4.1 Heisen var ikke i.h.t. HO/2008 tabell 4 pkt 22.1.

4.2 Skjorteplate under stoldøren, for å forhindre fall fra åpen etasjedør var ikke i.h.t. HO- 2/2008 tabell 4 pkt 11.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

**Periodisk kontroll av anlegg:**

NHKNr.:	4100110074 145628	G.nr.:	B.nr.:	Ref nr.:
Navn:	Sørlandet Sykehus Barsel			
Adresse:	Bygg 5. Heis 10.3 4604 KRISTIANSAND S			
Eier:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand T: F:			
Leverandør:	50001 Reber Schindler Heis AS Vare- og personheis Byggeår: 1964 Fabrikasjonsnr.: 10900 Ombygget av: 0 år:0			
Servicefirma:	50035 Reber Schindler Heis AS Kristiansand ENDRE			
	26.11.2008			

Norsk Heiskontroll foretok 18.11.2008 periodisk kontroll av Vare- og personheis. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Utført av: **Paal Hermansen** (PHE), Mob.: 97 72 47 88, E-post: phe@nhk.no

TILBAKEMELDT: 06.04.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:**1.0 MASKINROM / MASKINERI**

1.1 Ettersyn ifølge loggbok tilfredsstiller ikke anbefalinger om antall ettersynsbesøk i.h.t. Ren 97.§ 9-62 tabell 1.

2.0 HEISSJAKT

2.1 Heisstolen var ikke sikret mot fall fra stoltaket. (HO-2/2008 tabell 4 pkt 13)

2.2 Fangstøtter under føringer manglet.

2.3 Det var ikke buffere i sjaktbunn. (HO-2/2008 tabell 4 pkt 17)

3.0 SJAKTØRER OG DØRLÅSER

3.1 Det var skadet glass på en etasjedør.

4.0 HEISSTOL

4.1 Øvre fotocelle manglet. Utbedres STRAKS.

4.2 Skjorteplate under stoldøren, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødvakuering, var ikke i.h.t. HO- 2/2008 tabell 4 pkt 11.

4.3 Det var for stort stolareal i forhold til nyttelasten. (HO-2/2008 tabell 4 pkt 22).

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

**Periodisk kontroll av anlegg:**

NHKn.:	4100110075 145627	G.nr.:	B.nr.:	Ref nr.:
Navn:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand			
Adresse:	Serviceboks 416 Bygg 5. Fødestue. 4604 KRISTIANSAND S			
Eier:	Sørlandet Sykehus HF Kristiansand T: F:			
Leverandør:	50001 Reber Schindler Heis AS Vare- og personheis Byggeår: 1964 Fabrikasjonsnr.: 10901 Ombygget av: 0 år:0			
Servicefirma:	50035 Reber Schindler Heis AS Kristiansand ENDRE 			
	26.11.2008			

Norsk Heiskontroll foretok 18.11.2008 periodisk kontroll av Vare- og personheis. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Utført av: **Paal Hermansen** (PHE), Mob.: 97 72 47 88, E-post: phe@nhk.no

TILBAKEMELDT: 06.04.2010

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:**1.0 MASKINROM / MASKINERI**

1.1 Komponenter på tavle etter ombygging manglet merking.

1.2 Ettersyn i følge loggbok tilfredsstiller ikke anbefalinger om antall ettersynsbesøk i.h.t. Ren 97.§ 9-62 tabell 1.

2.0 HEISSJAKT

2.1 Heisstolen var ikke sikret mot fall fra stoltaket. (HO-2/2008 tabell 4 pkt 13).

2.2 Det var ikke buffere i sjaktbunn. (HO-2/2008 tabell 4 pkt 17).

2.3 Fangstøtter under føringer manglet.

3.0 SJAKTØRER OG DØRLÅSER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

4.0 HEISSTOL

4.1 Øvre fotocelle virket ikke. Utbedres STRAKS.

4.2 Skjorteplate under stoldøren, for å forhindre fall fra åpen etasjedør ved nødevakuering, var ikke i.h.t. HO- 2/2008 tabell 4 pkt 11.

4.3 Skilt fotocelle manglet.

4.4 Heisen var ikke i.h.t. HO-2/2008 tabell 4 pkt 22.1.

5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

Ingen feil eller mangler ble registrert.

6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.