




## Område 5

Hedmark, Oppland og  
Buskerud  
Vangsvegen 33  
Postboks 417  
2303 HAMAR  
Tel.: 62 52 73 88  
Fax.: 62 52 96 12  
E-post: ok5@nhk.no

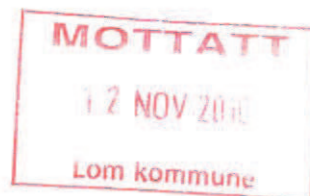

## Lom Kommune

Midtgard

2686 LOM

Avs.: NHK-5 Vangsvegen 33 Postboks 417 2303 HAMAR

Dato\*: 11.11.2010

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK nr.:

5 0514 00596

## SIKKERHETSKONTROLL

Jfr. Teknisk forskrift § 9-62.3

|                     |               |                     |                     |             |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EIENDOM             | G. nr.:       | B.Nr.               | Ref nr.:            | Kontroll id |
|                     | 70            | 1                   |                     | 183695      |
|                     | Navn:         |                     | Heistype:           |             |
|                     | Lom Helseheim |                     | Vare- og personheis |             |
|                     | Adresse:      |                     |                     |             |
| Postnummer:         | Poststed:     |                     |                     |             |
| 2686                | LOM           |                     |                     |             |
| Kommune:            | Fylke:        |                     |                     |             |
| LOM                 | OPPLAND       |                     |                     |             |
| Heisleverandør:     |               | Leverandørnr.:      |                     |             |
| AMECO AS<br>KONE AS |               | 50051/1981<br>/2005 |                     |             |

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Ove Magnussen**, dir. telefon: 95 29 85 65, e-post: oma@nhk.no foretok **02.11.2010** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **5 0514 00596**. Kontrollen ble utført i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 106 a samt Teknisk forskrift § 9-62.3 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

Vedlagt følger:

- Sikkerhetskontrollskjema med registrerte mangler
- Tilbakemeldingsskjema

På Tilbakemeldingsskjema skal navn og telefonnummer for den person som har det daglige tilsyn med løfteinnretningen føres inn i feltet "TILSYNSPERSON", se Teknisk forskrift § 9-62.3. I feltet "SERVICEFIRMA" skal navn og telefonnummer for det firma (servicefirma for løfteinnretning) som har foretatt retting av feil og mangler føres inn, se Teknisk forskrift § 9-62.3. Det må brukes kvalifisert firma.

Tilbakemeldingsskjema med bl.a. bekreftelse om at feil og mangler er rettet og at anlegget har instruert tilsynsperson og regelmessig ettersyn av kvalifisert firma, returneres Norsk Heiskontroll innen **01.03.2011**

Med hilsen

Norsk Heiskontroll

Område 5

Ove Magnussen

Kontrollør

Lom Kommune

Midtgard

2686 LOM

Oppgi NHK nr. ved all henvendelse

NHK NR.: 5 0514 00596

Dato\*: 11.11.2010

Leverandør: Ameco AS/ Kone AS  
Leverandørnr/år: 50051/1981/ /2005

## SIKKERHETSKONTROLLSKJEMA

Norsk Heiskontroll ved **kontrollør Ove Magnussen** foretok den **02.11.2010** periodisk kontroll av løfteinnretning NHK nr. **5 0514 00596**, i samsvar med bestemmelsene i Norsk Standard, og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-9 samt Byggteknisk forskrift § 16-1 og i det omfang Statens bygningstekniske etat har bestemt.

**Frist for tilbakemelding: 01.03.2011**

### Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

#### 1.0 MASKINROM / MASKINERI

Ingen feil eller mangler ble registrert.

#### 2.0 HEISSJAKT

- 2.1 Det framgikk ikke av loggbok at slangebrudd/strupeventil var prøvd. Den må prøves av kvalifisert firma, og føres i loggbok. (Plomberingen av strupebrikke var brutt/fjernet). (HO-2/2008, kapittel 3).  
2.2 Stempel var usynkront, og heisen hadde noe siging. (Antagelig slitte pakninger).

#### 3.0 ETASJEDØRER OG DØRLÅSER

- 3.1 Øverste etasjedør var ikke selvluukkende/selvlåsende fra alle posisjoner. (Også anm. v/kontroll 2008).

#### 4.0 HEISSTOL

Ingen feil eller mangler ble registrert.

#### 5.0 ELEKTRISK ANLEGG OG HEISALARM

- 5.1 Heissjakt manglet tilfredsstillende belysning. (Veiledning til TEK § 9-63, 2b og HO-2/2008, tabell 4, pkt. 6). (Også anm. v/kontroll 2008).  
5.2 Fjernalarm virket ikke. Alarmen skal være betjent til enhver tid slik at nødsignal kan behandles effektivt uten forsinkelse. (Kfr. veiledning til TEK § 9-63, 1). (Også anm. v/kontroll 2008). **UTBEDRES OMGÅENDE.**

#### 6.0 BÆREMIDLER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

#### 7.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

Før øvrig anmerkes følgende:

\* Mangler etter tidligere sikkerhetskontroller er ikke blitt tilbakemeldt utbedret.

Hvis manglene ikke blir tilbakemeldt innen fristens utløp vil Heiskontrollen sende anmodning til kommunen om avstenging av anlegget.