

**Rom Eiendom AS**

**Kirkegaten 15**

**0048 OSLO**

**4.1.12**

**Vedr: Rørinspeksjon av overvannsledninger i Strømgaten/Jernbanen**

Filmet, spylt og slamsugd fra kum 1 til tak nedløp 1: 100mm Leirrør. Rørstrekket har åpneskjøter, sprekker og utfellende belegg. Store deler av rørstrekket har minst 50% vannfylling, motfall. Vi filmet og røret mens vi prøvde å slamsuge ut mest mulig vann, for å se bedre tilstanden på røret. Filmet fra begge sider. Spylte ut mye stein og smuss.

Filmet og spylt fra tak nedløp 2 til kum 1: 100mm Leirrør. Rørstrekket er sterkt slitt.

Anbefaler utbedring av begge rørstrekkenes ved graving.

Da vi kom var kum 1 tett. Sto full i vann og smuss. Tilkalte spyle og slamsuge bil( kombibil) måtte vente en stund før den kom. Vi slamsugde tom kum 1 og spylte ut og mot tak nedløp 1 og 2. Vi fikk det til å renne unna. Men det renner veldig seint.

Vi har ikke greid å åpne røret ut. Spyledyse setter seg fast på ca 4m. Vi har prøvd å spyle mange ganger men kommer ikke lengre. Har og prøvd å slamsuge ut all grusen/ smuss som låg i røret ut, uten resultat. Har prøvd å finne neste kum, men finner ingen. På kartet til ISS viser ikke noen overvanns kummer. Prøvde å filme ut men ser bare grus og vann.

Anbefaler utbedring ved graving.

Vitek AS takker for oppdraget.

Vedlegg: Dvd og rapport.

Vennlig hilsen

Øystein Arefjord og Eivind Sekse