

Rapport fra inspeksjon


Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør DN	Streknummer: 2	Ledningsidentitet: 5814
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start: 0,5	Standard: 145/2005	Skadepoeng: 296


Fra gate/vei : Selforsveien	Fra kart:	Oppstrøms: 5224
Til gate/vei :	Til kart:	Nedstrøms: 5207
Beliggenhet :	Medie nr:	Insp. retning: Medstrøms
Ledningstype: Avløp felles	Lagingsmedie:	Insp lengde (m) : 69,52 m

Rengjort: Rengjort	Insp metode: Rørinspeksjon med videokamera
Formål: Investeringsplanlegging	Vannreg tiltak:
Type foring :	Dimensjon: sirkulært 600/mm
Foringsmateriale :	Rørmateriale: Betong


Anmerkning : Lengde i kart 71.75

1:555	Posisjon	Kode	Observasjon	Vann
	0,50	SI	Start inspeksjon -	10%
	1,17	S1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synli	10%
	5,02	RØ1	Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 09 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder	10%
	15,94	RØ1	Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 01 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder	10%
	70,02	E1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synli	10%
	70,02	IF	Inspeksjon fullført -	10%

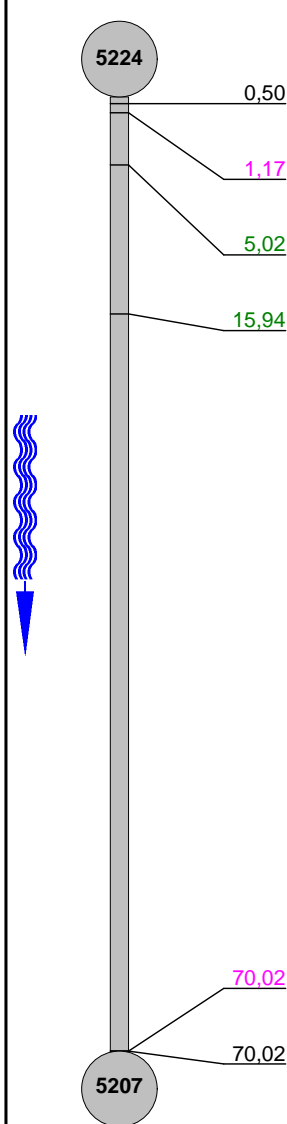





0,5 m //




1,17 m //

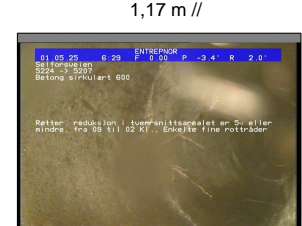

5,02 m //



15,94 m //

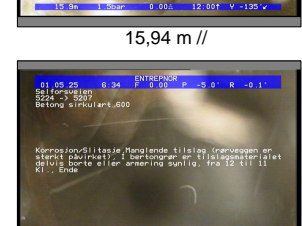

70,02 m //

Foto fra inspeksjon

Dato :

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Selforsveien

Streknummer :
2

Ledningsidentitet:
5814



Foto: 5814_5207_5224_05022021_064947.JPG
0,5m, Start inspeksjon -



Foto: 5814_5207_5224_05022021_065024.JPG
1,17m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Start



Foto: 5814_5207_5224_05022021_065113.JPG
5,02m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 09 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder



Foto: 5814_5207_5224_05022021_065238.JPG
15,94m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 01 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder

Foto fra inspeksjon

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei: Selforsveien	Streknummer : 2	Ledningsidentitet: 5814
--------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

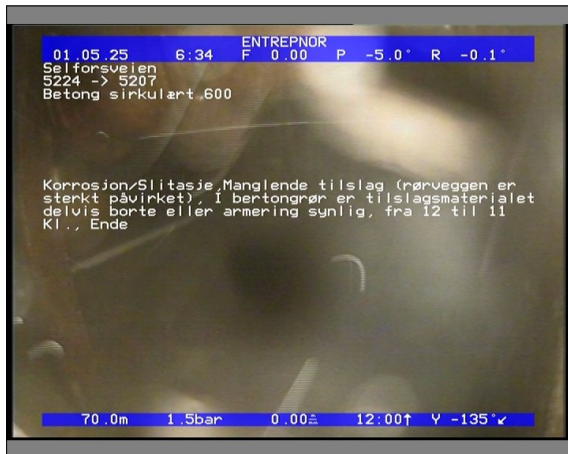


Foto: 5814_5207_5224_05022021_065637.JPG
70,02m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Ende



Foto: 5814_5207_5224_05022021_065644.JPG
70,02m, Inspeksjon fullført -