

Rapport fra inspeksjon

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknnummer: 4	Ledningsidentitet: 5820
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start: 0,5	Standard: 145/2005	Skadepoeng: 284

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype:	Selforsveien Avløp felles	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagingsmedie:	Oppstrøms: Nedstrøms Insp. retning: Insp lengde (m) :	5227 5224 Medstrøms 22,77 m
--	--	--	--	--

Rengjørt: Formål: Type foring : Foringsmateriale :	Rengjørt Investeringsplanlegging 	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	Rørinspeksjon med videokamera sirkulært 600/mm Betong
---	---	--	--

Anmerkning :	Lengde i kart 24.07
--------------	----------------------------






1:195	Posisjon	Kode	Observasjon	Vann	
	0,50	SI	Start inspeksjon -	5%	 <p>0,5 m //</p>
	1,30	S1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig	5%	 <p>1,3 m //</p>
	7,39	FS2	Forskjøvet skjot forskyvningen er mellom halve og hele rørtykkelsen, fra 02 til 10 Kl., Lengdeforskjøvet	5%	 <p>7,39 m //</p>
	23,27	E1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig	5%	 <p>23,27 m //</p>
	23,27	IF	Inspeksjon fullført kum	5%	 <p>23,27 m //</p>

Foto fra inspeksjon

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei: Selforsveien	Streknummer : 4	Ledningsidentitet: 5820
--------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------



Foto: 5820_5224_5227_05022021_064116.JPG
0,5m, Start inspeksjon -



Foto: 5820_5224_5227_05022021_064149.JPG
1,3m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Start



Foto: 5820_5224_5227_05022021_064254.JPG
7,39m, Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom halve og hele rørtykkelsen, fra 02 til 10 Kl., Lengdeforskjøvet

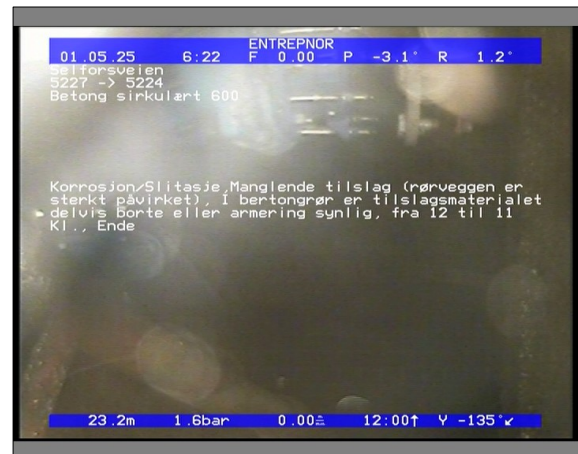


Foto: 5820_5224_5227_05022021_064429.JPG
23,27m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Ende

Foto fra inspeksjon

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei: Selforsveien	Streknummer : 4	Ledningsidentitet: 5820
--------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------



Foto: 5820_5224_5227_05022021_064442.JPG
23,27m, Inspeksjon fullført kum