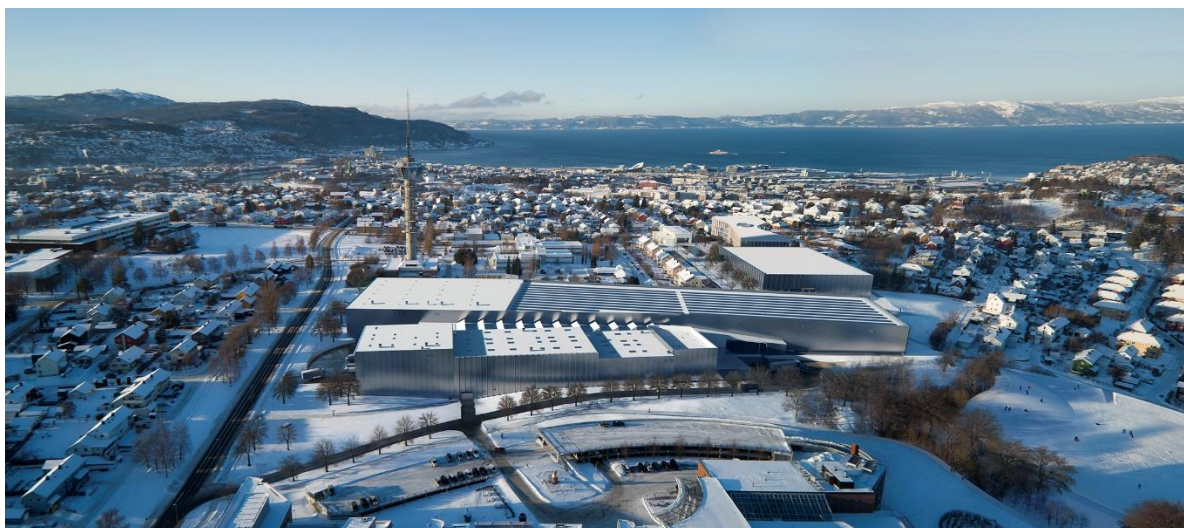


MILJØSANERINGSRAPPORT MED AVFALLSPLAN TUNGLAB

OSC-30-SB-Z-RA-00001

B11



1107304 OCEAN SPACE CENTRE

Prosjekt	Ocean Space Centre
Kontrakt	K202
Byggherre	Statsbygg
Utgiver	Huslid Consult
Utskriftsdato	15.12.2021
Sist endret	23.01.2019
Henvendelser kan rettes til	Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 95 40 00 Epost: postmottak@statsbygg.no Internett: http://www.statsbygg.no

Utgiver:  HUSLID CONSULT AS Tlf.: 982 99 450 Epost: post@huslid.no		<h1>Miljøsaneringsbeskrivelse</h1>		
Forsidebilde: 				
Prosjekt adresse:-Ocean Space Centre - Tungholmenlaboratoriet-				
Dokumentnr.: MSR – 121-2019		Oppdragsgiver/BH: -Statsbygg AS-		Kartleggingsdato: -16/17.12.19-
Område/arealer kartlagt: -Hele bygget-				Byggeår (antatt): -1978-
00	23.01.2020	-Riving av bygg -	H.S.	S.N.
Rev.:	Dato:	Utgivelsesgrunn:	Utarbeidet:	Kontrollert/godkjent:

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	3
Grunnlag for rapporten	4
Asbest	5
PCB.....	6
Tungmetaller i mur, puss og betong	7
Impregnert treverk.....	8
Bly/Kvikksølv.....	9
KFK / HKFK / Freon	10
Klorparafiner.....	11
Ftalater	12
Maling, lakk og kjemikalier	13
Oljeholdige komponenter og oljeforurensset betong	13
PAH	14
Bromerte flammehemmere (BFH)	15
Elektriske og elektroniske produkter	16
Øvrige materialer	17
Konklusjon	18

- Vedlegg I: Funnliste pr. bygningsdel
- Vedlegg II: Funnliste pr. avfallsstoff
- Vedlegg III: Bilder av funn (eksempler/utvalg)
- Vedlegg IV: Analyserapport fra lab.

Innledning

Huslid Consult AS har på vegne av -Statsbygg AS- utført en miljøkartlegging av -Ocean Space Centre - Tunglaboratoriet-

Kartleggingen ble utført: -16/17.12.19-

Formål: -Riving av bygg -

Bygget er fra ca. -1978- med påfølgende rehabiliteringer/oppgraderinger siden den gang.

Arealer omfattet av kartlegging: -Hele bygget-

Arealene var godt tilgjengelige for kartleggingen og det ble ikke avdekket arealer eller innbygde sjakter som skulle berøres av tiltaket og som ikke ble kartlagt. Det var heller ikke mistanke om andre skjulte forekomster som ikke ble kartlagt.

Denne rapporten tar for seg de bygningsdeler som er synlige, samt det som kunne avdekkes ved enkelte inngrep uten å ødelegge for brukere av bygget.

Enkelte materialer, som f.eks ligger skjult i sjakter uten inspeksjonsmulighet, samt skjult i vegg/dekke konstruksjoner, er ikke mulig å inspisere ved kartlegging. Der det er mistanke om slike forekomster, er dette angitt i rapporten. Kartleggingen/prosjekteringen må derfor ansees som komplett, selv om det kan bli behov for ytterligere undersøkelser under rivearbeidene. Rapporten gir først og fremst oversikt over miljøskadelige komponenter i de bygningsdeler som blir berørt av rivningen. Annet er ikke kartlagt i denne omgang.

Kartleggingen er utført iht. «NS3424 Tilstandsanalyser av byggverk» - nivå 2, som innebærer visuell kontroll med enkelte prøvetakinger ved behov.

Det ble det ikke observert farlig avfall eller forurensing som setter brukere av bygget i noen umiddelbar helsemessig risiko.

Forhold som grunnforurensninger, radon, sopp/råte, inneklime, mv. er dog ikke kartlagt.

Rapporten kan ansees å ha en gyldighet i 2 år, basert på potensielle reguleringer i lovverk.

Grunnlag for rapporten

Miljøskadelige komponenter som ble observert under befaringen er beskrevet i Vedleggene nederst i denne rapport. Generell informasjon om avfallsstoffene er beskrevet i de etterfølgende kapitler.

Det er bl.a. søkt etter følgende miljøfarlige stoffer:

<p>Asbest Ifm rørisolasjon, gulvbelegg/lim, ulike typer bygningsplater, pakninger, branntetn., mm.</p> <p>PCB Ifm fuger i isolerglassruter, kondensatorer, fugemasser, murpuss, betong, maling, mm.</p> <p>Tungmetaller og Krom-6 Ifm maling og forurensning av betong/mur/puss.</p> <p>Impregnert trevirke Ifm CCA-impregnert trevirke med innhold av kobber, krom og arsen.</p> <p>Bly Ifm blyskjøter i soilrør, forsegling av eldre isolerglassruter, blyinnfattet glass, bygningsbeslag, mm.</p>	<p>Kvikksølv Ifm termostater, pressostater, termometre, vippebrytere, vannlåser mm.</p> <p>KFK/HKFK Ifm kuldemøbler, kjøle-/fryseanlegg, PUR-skum i dører/vegger, ledd-porter, XPS/EPS markisol., mm.</p> <p>Klorparafiner og ftalater Ifm vinylbelegg, plastlister, vindusfuger i isolerglass, duker og membran, mm.</p> <p>Ftalater Ifm vinylbelegg, plastlister, vindusfuger i isolerglass, duker og membran, mm.</p> <p>Kjemikalier Ifm hensatte kanner med uherdet maling, lim og lakk, samt rengjøringsmidler og beholdere med ukjent innhold.</p>	<p>Oljer Ifm forurenset betong, oljefyr, hensatte kanner, mm.</p> <p>PAH Ifm sotet mur/betong på innsiden av piper, kreosot-impregnert trevirke, tjærepåføringer, mm.</p> <p>Bromerte flammehemmere Ifm cellegummi-isolasjon, tekstiler, møbler, tepper, mm.</p> <p>Elektrisk og elektronisk avfall alt avfall i tilknytning til elektriske komponenter med kabler eller batterier, lyskilder, data/tele, elektronikk, stikk/bokser, el-skap, vifter, hvitevarer, el-motorer, mm.</p> <p>Generelt alle stoffer som har en uheldig virkning på helse eller miljø og som omfattes av forskrift om farlig avfall</p>
---	---	--

Før rivning eller videre montasje som berører miljøskadelige komponenter, må denne rapporten leses og følges. Vedlegg I (funnliste pr. bygningsdel), Vedlegg II (funnliste pr avfallsstoff), Vedlegg III (bilder) og Vedlegg V (plantegninger) må gjennomgås med utførende saneringspersonell og rivemannskap, og kopi anbefales levert ut til disse.

Planlegg riving og sanering godt ved først å etablere en avfallsstasjon med containere/beholdere for de ulike fraksjoner med tydelig merking av hver fraksjon. Miljøfarlig avfall leveres til godkjent mottak for den aktuelle type avfall (miljøsanering).

Enkelte fraksjoner kan måtte gjøres av firma som er godkjent av arbeidstilsynet for dette iht. gjeldende forskrifter (asbest, PCB, mv). I ettertid skal miljøsaneringen kunne dokumenteres, både mengder og hvor avfallet er levert.

I forbindelse med en miljøkartlegging, er det ikke mulig å undersøke alle bygningsdeler i detalj. Bygningsdeler som er lite tilgjengelig eller som ligger inne i konstruksjonen kan også inneholde miljøskadelige stoffer.

Dersom mistanke om andre, ikke kartlagte eller beskrevne miljøskadelige komponenter skulle komme til syne under arbeidene, må de også kartlegges/saneres og skilles ut før videre riving.

Ta da kontakt umiddelbart, så vil vi bistå med dette.

Asbest

Asbest er en gruppe mineraler som forekommer naturlig i jordskorpen. Med asbest menes asbestmineraler hvor fibrene er lenger enn 5 µm, diameteren mindre enn 3 µm og forholdet mellom lengde og bredde større enn 3:1. Materialet regnes ikke som en miljøgift, men kan gi lungekreft og lungesykdommer ved innånding.

Asbest ble tatt i bruk som isolasjon og brannhemmende materiale i det forrige århundret, og nådde sin største utbredelse mellom 1940 og 1980. Fra begynnelsen av 1980-årene har det eksistert et generelt import- og bruksforbud mot asbest i Norge.

Asbest er blitt benyttet som isolasjon i rørvslutninger, rørbend, rundt fyrkjeler og ekspansjonskar. Materialet er også benyttet som armering i vinylfliser og lyd- og brannhemmere i bygningsplater til vegger og himlinger, både inne og ute. Sprøyteasbest er videre påført tak- og stålkonstruksjoner som isolasjon og korrosjonsbeskyttelse. Andre anvendelser for asbest har vært i eternittkanaler i ventilasjonsanlegg og som isolasjon i varmevekslere.

Asbest er klassifisert som farlig avfall, og sanering skal utføres i henhold til asbestforskriften og av godkjent firma.

Fjerning og håndtering:

Asbest må fjernes av godkjent saneringsfirma.

Asbest skal behandles som farlig avfall og pakkes i lufttett emballasje og leveres til godkjent mottak.

Myndighetenes krav:

Forskrift om utførelse av arbeid §4 og Avfallsforskriften

Avfallsstoff nr.: 7250 Asbest

EAL-kode *170601 asbestholdige isolasjonsmaterialer

EAL-kode *170605 asbestholdige byggematerialer

PCB

PCB – polyklorerte bifenyler – er en gruppe kjemiske stoffer med store helse- og miljøskadelige effekter. Polyklorerte bifenyler er fettløselige, har lang nedbrytningstid, og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB er hormonhemmende, svekker immunsystemet, og øker antall aborter og dødfødsler. Spesielle vernetiltak må iverksettes ved rehabilitering, ombygging eller riving av bygningsmaterialer med innhold av PCB.

I bygninger fra tidsperioden 1950-1986 finnes PCB typisk i blant annet i kondensatorer i lysarmaturer (leveres som EE-avfall), i isolerglassruter (frem til 1980), fugemasser, murpuss/avrettingsmasse (tilsetning i Borbivet) og i maling.

Betong og mur/puss kan inneholde mindre konsentrasjoner med PCB. Mur, puss og påstøp kan ha blitt PCB-forurenset av maling, fugemasser eller tilsatt Borbivet (bindemiddel) som er PCB-holdig.

Som med tungmetaller, er det to juridisk gjeldende grenseverdier å forholde seg til; forurensningsforskriftens normverdier for jord og avfallsforskriftens grenseverdier for farlig avfall. I tillegg finnes Miljødirektoratets veileder (fakta-ark M-14) for tunge masser. Malt betong eller mur/puss ansees som ett avfallsprodukt og den samlede forurensningsgraden av produktet legges derfor til grunn ift analysemetode og klassifisering. Det er IKKE tillatt å «vanne» ut forurensningsgrad ved å blande slike masser med renere masser.

Det har tidligere blitt registrert tungmetaller og PCB i malt murpuss fra så sent som 1995.

PCB ble i 1979 forbudt ved lov i Norge, men finnes likevel i en rekke ulike eldre produkter og bygningsdeler som fremdeles er i bruk.

Fjerning og håndtering:

PCB må håndteres med forsiktighet og krever spesielle vernetiltak og i enkelte tilfeller saneringsfirma med spesiell godkjenning. PCB er svært helseskadelig og smitter ved hudkontakt og innånding.

Myndighetenes krav:

Forskrift om utførelse av arbeid §3 Forurensningsforskriften kapittel 2.
Avfallsforskriften kapittel 11 og 14.

Avfallsstoff nr: 7210 PCB- og PCT-holdig avfall og 7211 PCB-holdig isolerglassruter.

EAL-kode 16 01 09 01 isolerglassruter

EAL-kode *170106 blandinger/fraksjoner av betong, murstein, takstein mm.

EAL-kode *170902 avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB.

Tungmetaller, alifater, PAH og PCB i mur, puss og betong

Maling, betong og mur/puss kan inneholde tungmetaller og PCB. (Se også kap. om PCB og oljer)

Det er følgende føringer og grenseverdier man må forholde seg til;

- (1) Forurensningsforskriftens normverdier for jord
- (2) Avfallsforskriftens grenseverdier for farlig avfall.
- (3) Miljødirektoratets veileder (fakta-ark M-14) for slike masser.*

Malt betong eller mur/puss ansees som ett avfallsprodukt og den samlede forurensningsgraden av produktet legges derfor til grunn ift analysemetode og klassifisering. Det er dog IKKE tillatt å «vanne» ut forurensningsgrad ved å blande slike masser med renere masser.

Det har tidligere blitt registrert tungmetaller i malt murpuss så sent som 2015.

Fjerning og håndtering:

Sorteres iht forurensningsgrad. (Rene masser - lettere forurenset – sterkt forurenset - farlig avfall).

Mottakene trenger også å vite om forurensningen består av PCB, PAH, Alifater (olje) eller tungmetaller.

Myndighetenes krav:

Forurensningsforskriftens kap. 2. Avfallsforskriftens kap. 11.

EAL-kode 17 09 03

* Sitat fra Miljødirektoratets veileder: «Grenseverdiene for tilstandsklasse 1 (som svarer til normverdiene for jord i forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg 1) kan være et godt utgangspunkt for å vurdere om betong- og teglmassene har et forurensningspotensial. Dette fordi grenseverdiene i tilstandsklasse 1 er laget for å ivareta hensyn til både helseeffekter og skader på økosystemer.»

Tabell 1. Grenseverdier i betong- og teglavfall (forenklet tabell over grenseverdiene for forurenset grunn).

Stoff	Konsentrasjonsgrense (mg/kg)
Metaller:	
Arsen	8
Bly (uorganisk)	60
Kadmium	1,5
Kvikksølv	1
Kobber	100
Sink	200
Krom (III)	50 (tot)
Krom (VI)	2
Nikkel	60
PCB:	
∑7PCB	0,01
PAH-forbindelser:	
∑16 PAH	2
Benzo(a)pyren	0,1
Alifatiske hydrokarboner:	
Alifater C5-C6	7
Alifater >C6-C8	7
Alifater >C8-C10	10
Alifater >C10-C12	50
Alifater >C12-C35	100

Impregnert treverk

Impregnert trevirke omfatter materialer som er innsatt med stoffer for å hindre angrep av sopp, bakterier, insekter osv. Det finnes fire hovedtyper impregnert trevirke: saltimpregnert, kreosotimpregnert, vakuumimpregnert og klorfenolimpregnert trevirke. De vanligste impregnerte produktene er kreosotbehandlet trevirke eller trevirke innsatt med CCA-salter (salter med innhold av tungmetallene kopper, krom og arsen). Saltimpregnert trevirke kalles ofte trykkimpregnert trevirke.

Impregnert trevirke har vært i bruk siden 1953, og har en levetid på 25-40 år.

Inventar med innhold av impregnert trevirke skal demonteres helt, og leveres til godkjent mottak. Hansker bør benyttes ved håndtering av kreosotimpregnert trevirke.

Merk: Treverk som kun er malt og ikke er trykkimpregnert kan leveres som behandlet treverk (ikke farlig avfall). Det produseres nå også nyere type trykkimpregnert treverk som ikke er farlig avfall, men slikt treverk må da analyseres eller dokumenteres fra produsent for å evt. fastslå at dette ikke er farlig avfall.

Fjerning og håndtering:

Treverk med innhold av CCA-impregnert trevirke skal demonteres mest mulig helt, og leveres til godkjent mottak. Kreosot-impr. treverk leveres som PHA-holdig avfall.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 11

Avfallstoffnr: 7098 CCA-impregnert trevirke

EAL-kode *170204 tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer.

Bly/Kvikksølv

Bly ble tidligere benyttet til tetting i skjøtene mellom støpejernsrør. Beslag rundt takgjennomføringer, piper m.m. kan også være av bly. Bly kan fjernes uten spesielle forhåndsregler. Metallet legges i egen container og leveres til skraphandler eller som farlig avfall.

Kvikksølv er et av de farligste tungmetallene som finnes. Metallet fordamper ved vanlig romtemperatur og spres derfor lett. Kvikksølv damp er ekstremt farlig å innånde, og kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet. Kvikksølv brytes ikke ned, men oppkonsentreres i næringskjeden. Metallet skader også foster og arveanlegg.

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser benyttes blant annet i termometre, lysstoffrør, maling, brytere i tidsreleer/fyrkjeler, termostater og pressostater, som igjen kan finnes iblant annet på fyrkjeler, kjøle/fryseanlegg, nivåbrytere og varmvannsberedere.

Fjerning og håndtering:

Bly kan fjernes uten spesielle forhåndsregler. Metallet legges i egen container og leveres til skraphandler eller som farlig avfall.

Kvikksølvholdige komponenter demonteres hele (må ikke knuses) og leveres til godkjent mottak.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 11

Avfallsstoff nr.: 7081 Kvikksølvholdig avfall

EAL-kode 17 04 03 Bly

EAL-kode 17 09 01 Kvikksølv

KFK / HKFK / Freon

Klorfluorkarboner (KFK) og hydrogenklorfluorkarboner (HKFK) er syntetisk fremstilte gasser med innhold av fluor. Stoffene har stor evne til å bryte ned ozonlaget i stratosfæren. Utfasingen av disse gassene ble i 1987 nedfelt i Montreal-protokollen. KFK kan forekomme i skumplast i isolerte dører og porter (Bl.a. Crawford før 1992). Videre er det brukt som kjølemedium i kjølemaskiner og kuldemøbler, dessuten til produksjon (oppskumming) av isolasjonsmaterialer som PUR(fugeskum) og XPS fram til 2002. Slike isolasjonsmaterialer er brukt bl.a. til isolasjon av kjølerom, røranlegg og under gulv på grunn.

Løse enheter som kjøleskap og fryserer kan leveres som EE avfall. Annet fast materiale med KFK leveres som egen fraksjon som farlig avfall.

Enheter med skumplast (PUR-skum) må antas å inneholde freon/KFK dersom ikke analyse viser noe annet.

Fjerning og håndtering:

Kjøleskap, fryserer og liknende kan leveres helt som EE-avfall.

Væske-fylte anlegg skal tappes av en kuldeentreprenør og væske leveres som spesialavfall.

PUR-skum elementer og XPS skal leveres godkjent mottak med minst mulig brekkasje for å unngå frigjøring av freon.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 8 og 11

Avfallsstoffnr: 7157 isolasjon med miljøskadelig blåsemidler som KFK og HKFK

EAL-kode *170603

Klorparafiner

Klorparafiner er en relativt stor stoffgruppe som deles i grupper etter lengde og kloreringsgrad. Klorparafiner tas lett opp i organismer, har stort potensial for bioakkumulering og brytes sakte ned i naturen. Dette gjelder særlig kortkjedete og mellomkjedete klorparafiner som er farlige for miljøet.

Kortkjedete klorparafiner (SCCP) er forbudt i Norge.

Det er påvist bruk av klorparafiner i lim og tetningslister i isolerglass laget fra midten av 1970-tallet og fram til rundt 1991.

Videre er det vanlig i PVC gulvbelegg fram til 1990.

Avfall med mer enn 0,25 prosent klorparafiner er farlig avfall som skal leveres godkjent mottak for miljømessig forsvarlig behandling.

Fjerning og håndtering:

Tetningslister, fugemasse og vinduer med klorparafiner kan leveres hele til mottak for farlig avfall. Ingen spesielle vernetiltak kreves, men bruk av hansker anbefales.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 11

Isolerglass med klorparafiner: Avfallstoffnr 7158 EAL-kode 170903

Annet avfall med klorparafiner: Avfallstoffnr 7159 EAL-kode 170903

Ftalater

Stoffgruppen ftalater består av mange forskjellige stoffer. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker daglig. Både mennesker og miljø kan derfor bli eksponert for ftalater. Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet, noe som medfører at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk eller etter at de er kastet.

Gulvbelegg med innhold av ftalater over grenseverdi for farlig avfall skal sorteres i egen fraksjon og leveres til mottak som ftalatholdig farlig avfall.

Gulvbelegg har som hovedregel innhold av ftalater. Grenseverdier for farlig avfall er: DEHP 0,50 w/w %, DBP 0,50 w/w % og BBP 0,25 w/w %.

Etter studier gjort ser det ut til at ca 75% av alt PVC belegg i Norge inneholder ftalater, og det aller meste av PVC-belegg frem til år 2003.

Linoleums belegg inneholder ikke ftalater og kan deponeres som restavfall.

Videre viser studier at takfolier fram til år 2000(Sarnafil, Protan o.l.) inneholder ftalater over grensen for farlig avfall.

Likeså membraner brukt ifm badetrom og svømmehaller.

Fjerning og håndtering:

Belegg av vinyl, vinyl-lister, folier og membraner fjernes og leveres som egen fraksjon (farlig avfall).

Isolerglass-vinduer demonteres hele og kan da leveres som egen fraksjon (men ikke-farlig avfall) iht Miljødirektoratets veileder (se under). Merk at de ulike avfallsmottak kan ha ulike rutiner på mottak av isolerglass med ftalater.

Ingen spesielle vernetiltak kreves, men bruk av hansker anbefales.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 11

Avfallstoffnr 7156 avfall med ftalater

EAL-kode *170204 tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer.

Fra miljødirektoratet: «Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet. Som hovedregel kan slike vinduer og isolerglass leveres som ikke-farlig avfall uten å analysere fugelimet. Deler av, eller komponenter fra vinduer og isolerglass med rester av fugelimestoffer skal leveres som farlig avfall mindre det kan dokumenteres at fugemassen ikke er farlig avfall.» (Kilde: Miljødirektoratet)

Maling, lakk og kjemikalier

Maling, lakk og kjemikalier som ikke er herdet skal innleveres til godkjent mottak som farlig avfall.

Som hovedregel er ikke løse løse (løse kanner/flasker med slikt avfall) en del av byggesaken og skal derfor ikke inn i avfallsplanen.

Like fullt er det krav til rett håndtering og deponi av slikt avfall iht avfallsforskriften kapittel 11.

Typiske produkter i bygg i denne kategori er: Rengjøringsmidler, maling spann, tynnere, smøreoljer, renskjemikalier, etc.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 11

Maling, lim, lakk har avfallstoffnr 7051 - EAL kode 08 01 11

Rengjøringsmidler har avfallstoffnr 7133

Oljeholdige komponenter og oljeforurenset betong

Begrepet «olje» dekker i denne sammenheng et vidt produktspekter som inkluderer drivstoff, fyringsolje/parafin, smøreoljer, fett, oljebaserte løsningsmidler med mer. Produktene består i hovedsak av alifater med varierende kjedelengde, men kan også inneholde andre organiske forbindelser som PAH.

Lette alifater (BTEX) foreligger i gassform ved normal romtemperatur. Bensen foreligger i væskeform og består av C4-C12-alkaner foruten alken og aromatiske BTEX. Diesel og smøreoljer består av noe tyngre komponenter som C10-C24-alifater. Løsningsmiddelet white spirit består av alifater med kjedelengde C9-C10. Tyngre komponenter inngår i asfaltprodukter.

Alle oljetanker, oljekjeler/fyr og tilhørende rørsystemer både innvendig og utvendig må tømmes og demonteres før det kan leveres godkjent deponi, evt. gjenvinning.

Tanker skal sertifiseres som rene før gjenvinning. Nedgravde tanker med olje må tømmes for oljerester og slop, frakoples, rengjøres og avgasses, graves opp og innleveres til godkjent mottak. Eventuelt oljeavfall leveres mottak for farlig avfall.

Betongmasser fra dekker som bærer synlig preg av oljeforurensing må innleveres på godkjent mottak hvis innholdet av alifater (hydrokarboner) i oljen overstiger 30 mg/kg for fraksjonen C10-C12 eller 100 mg/kg for fraksjonen C12-C16.

Fjerning og håndtering:

Tanker og kjeler tømmes, rengjøres og sertifiseres før gjenvinning.

Oljer og oljeholdige produkter leveres godkjent deponi for farlig avfall. Det må utvises spesielle hensyn for å unngå spredning til miljø/grunn.

Myndighetenes krav:

Avfallstoffnr: 7022 Oljeforurenset masse og 7023 Drivstoff og fyringsolje.

EAL-kode 17 01 01

PAH

Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser, og det varierer hvor giftige de ulike PAH-forbindelsene er. Den mest helseskadelige antas å være benzo[a]pyren, som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonsskadelig. PAH forbindelser dannes blant annet gjennom ufullstendig forbrenning av organiske forbindelser.

PAH-forbindelser kan reagere med for eksempel klor, fluor, brom og nitrogen- og svovelholdige gasser og danne produkter som er mer skadelige enn det PAH-forbindelsene i utgangspunktet er. PAH finnes i steinkulltjære, annen tjære mineralolje og oljeprodukter. Kan forekomme i eldre takpapp, gammel asfalt, i pipeløp, kreosot-impr. treverk og tjæreholdig korkmateriale.

Fjerning og håndtering:

PAH avfall (bl.a. kreosot-impr. treverk) deponeres som farlig avfall. Det er spesielt viktig å beskytte seg mot hudkontakt.

Sotet tegl/mur/betong inneholder PAH, men behandles som forurenset masse da innholdet er under grensen for farlig avfall (2500 mg/kg).

Takpapp inneholder også PAH under grense for farlig avfall, og leveres som restavfall.

Brent treverk kan normalt leveres som behandlet treverk.

Asfalt kan leveres til gjenvinning.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 11

Avfallstoffnr: 7154 kreosotimpregnert trevirke

EAL-kode *170303 Tjære og tjæreprodukter

EAL-kode *170204 Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer.

Bromerte flammehemmere (BFH)

Bromerte flammehemmere (BFH) er betegnelsen på en gruppe organiske stoffer, hvor alle de omkring 75 ulike stoffene inneholder brom, som virker hemmende på utvikling av brann. Bromerte flammehemmere er generelt lite nedbrytbare i miljøet, kan oppkonsentreres i næringskjeden, og er påvist i levende organismer og morsmelk. Noen av stoffene har vist helse- og miljøskadelige effekter. Enkelte bromerte flammehemmere er akutt giftige for vannlevende organismer, men lite akutt giftige for mennesker. I kroppen kan de blant annet skade nervesystem, immunforsvar, hormonsystem og evne til å formere seg.

Flammehemmere finnes i mange kjemiske varianter, og de farligste er de bromerte. Disse har vært brukt i isolerte dører, skumplast i rørisolasjon (cellegummi), skumplast under gulvtepper, lamelltekstiler, EPS-isopor, m.m. (i mindre grad i plast til isolasjon av elektro)

Fra 01.01.04 ble avfall med innhold av bromerte flammehemmere definert som miljøfarlig avfall. Dette gjelder avfall om inneholder en eller flere av de bromerte flammehemmere, og hvor innholdet overstiger 0,25 prosent av avfallets totalvekt.

Fjerning og håndtering:

Ingen spesielle krav til vernetiltak. Sorteres og leveres i egen fraksjon.

Myndighetenes krav:

Avfallstoffnr: 7155 avfall med bromerte flammehemmere

EAL-kode *170603

Elektriske og elektroniske produkter

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan inneholde miljøskadelige stoffer, og skal demonteres separat for innlevering til mottak for elektrisk og elektronisk avfall, iht. returordning. Mottaket skal være godkjent.

Alt EE-avfall som kabler, ledninger, brytere, stikkontakter, forgreninger, fordelingsbokser, belysning, el-motorer, vifter, hvite-/brunevarer, batterier, elektronikk, etc. demonteres i sin helhet i alle bygninger og leveres som elektrisk eller elektronisk avfall.

OBS! Alle kasserte produkter som er avhengige av elektrisk strøm, inkl. batterier, kabler og alt med ledning er EE-avfall.

Før transport skal avfallet sorteres i fraksjoner.

Det er 7 ulike fraksjoner EE-avfall:

- Lysrør
- Andre lyskilder
- Kabler
- Små knuselige enheter
- Robuste enheter
- Røykvarslere
- Kabelkanaler, trekkerør, bokser og fremføringsutstyr (plast)

Kontakt mottak for å avtale emballering og transport av disse fraksjonene.

MERK: Det antas at mye lysarmatur montert før 1990 kan inneholde PCB i kondensatoren, og er ikke tillatt remontert. Røykvarslere kan også inneholde radioaktivt avfall samt PCB, og må heller ikke gjenbrukes, men leveres hele som EE-avfall. Dette må IKKE knuses ved lagring/transport.

Kjøleanlegg må tappes av godkjent kuldemontør før demontering og anlegg leveres som EE-avfall.

Fjerning og håndtering:

EE-avfall skal demonteres samles som egen fraksjon, og leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Myndighetenes krav:

Avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske komponenter

Avfallsstoff nr.: EAL-kode 20 01 21

Øvrige materialer

Brannsløkkingsapparater:

Brannsløkkingsapparat leveres som spesialavfall. CO₂-apparater inneholder ikke farlige stoffer, men apparatet er en trykkbeholder som skal håndteres som farlig avfall. Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av nitrogengass. Pulveret kan være ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, natrium- og/eller kaliumbikarbonat, kaliumsulfat og kalsium. Pulverapparat kan i tillegg inneholde metallstearater med for eksempel sink, aluminium og magnesium, samt flytemiddel som talk og silikoner. Skumapparater inneholder Perfluoreerte stoffer og er farlig avfall.

CO₂-apparater - Avfallsstoffnummer: 7261 og EAL-kode: 160505

Pulverapparat - Avfallsstoffnummer: 7261 og EAL-kode: 160504

Brannskum (PFOS) - Avfallsstoffnummer: 7151 og EAL-kode: 160508

Det er viktig at alt avfall sorteres i størst mulig grad. Også ordinært avfall som ikke er betegnet som farlig avfall.

Konklusjon


Det konkluderes med at arealene som er berørt av tiltaket inneholder miljøfarlig avfall som må sorteres iht denne rapport.

Fraksjoner/funn med miljøfarlig og forurenset avfall er detaljert beskrevet i vedlegg I og II med tilhørende veiledning for behandling og sortering, samt anvist i vedlegg III (bilder).


Det er viktig at alt avfall sorteres i størst mulig grad, og at levering av miljøfarlig avfall følger veiledningen i denne rapport.

Det henvises til **Vedlegg I** (funnliste pr. bygningsdel), **Vedlegg II** (funnliste pr avfallsstoff), **Vedlegg III** (bilder) og **Vedlegg IV** (analyseresultater) for omfang og nærmere info.

Vedlegg I - Registrerte funn pr. bygn.del/sted

Dato kartlegging: 16/17. 12.19	Mistenkelige funn/undersøkelser:													Byggeår:	G.nr:	B.nr:	Adresse:											
	Bygg/område kartlagt: Tunglaboratoriet	Asbest	PCB	Tungmet.	Krom 6	CCA impr.	Bly	Kvikksølv	KFK/HKFK	Klorparafiner	Ftalater	Kjemikalier	Oljer	PAH/tjære	Brom. Fl.hem.	EE-avfall	Annet (skriv)	1978					57	295	Otto Nielsens veg 10			
																		Siste rehab.					Kommune		Postnr	Poststed		
																		1983					Trondheim		7052	Trondheim		
Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:																			
XPS/EPS/isopor under betonggulv og rundt fundamenter i grunn																		Under betongdekke i kjeller	2200 m2	4,00	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.			Det er sannsynlig at det ligger XPS/EPS/isopor under betongdekke på grunn og rundt fundamenter/ringmur. Dette forutsettes å inneholde KFK/HKFK og må sorteres ut ved riving.	Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK	7157		
Sterkt oljeforurenset betongdekke		x	x	x									x					Umalt og malt betong gulv og vegger (H1, H2, H3.199)	Ca 450m2 til sammen	198,00	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		32 34 55 56 67	Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall. (Spør godkjent mottak for løsning)	Sortert fraksjon, ikke farlig avfall - spør mottak	Sortert avfall		
Oljeforurenset betongdekke		x	x	x									x					Malt og umalt oljeforurenset betong gulv i kjeller og plan 2	Ca 2200	820,80	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		24 25 55 63	Betongdekke med synlige oljeflekker (bl.a i fyrrrom) forutsettes å være oljeforurenset masse.	Oljeforurenset masse	7022		
Malt betonggulv (B3)		x	x	x														Malt betong i 2 og 3 plan	Ca 2000	960,00	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	10 16	Det ble gjort en analyse av malt betong gulv(B3) for PCB, tungmetaller og Cr6+. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist PCB og under grenseverdi for forurenset masse på tungmetaller og Cr6+. Kan deponeres som rene masser.	Rene masser av betong/tegl/mur/puss - under normverdiene i forurensningsforskriften	Rene fyllmasser		
Flislagte gulv med mørtel fug og mulig smøremembran under. (alternativt membran-duk)	x	x	x															Flislagt gulv og vegger på toalett i plan 1 og 2. (K1.171 og K2 171)		0,60	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	43	Det ble gjort en analyse av mørtelfug for asbest i Marine tek. (C5) Ikke påvist asbest. Flislagt gulv med sluk antas å ha smøremembran, denne er vanskelig å sortere ut, så flisene med mørtelfug forutsettes å være lettere forurenset masse. Evt underliggende membranduk med ftalater. Slik membranduk leveres som ftalatholdig.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse		
Vinduer/dører/porter:																												
Isolerglassvindu med betegnelsen Orkla og Drammen datert 78 og Riis Isolert datert 83																		Et stort glassfelt med mange små vinduer i H3.199 på kontorene i plan 3 (K3.172 til 184, L3.197 og L3 197) Mesanin (K2.191) Laboratoriene i Plan 2 (L2.197, 193, 189, 173) Oppunder tak ved Hall/lager Laboratoriet	Ca 110 vinduer og 1 stort glassfelt (16 glass)	5,50	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		3 11 19 59	Slike norske isolerglassvindu datert mellom 1975 og 1990 forutsettes å inneholde klorparafiner i fugen. Leveres hele til godkjent mottak.	Klorparafinholdige isolerglassruter	7158		
Eldre branndører fra før 1985	x																	Hele bygget	Ca 50 stk	1,50	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		5	Det ble registrert eldre branndører som må forutsettes å være asbestholdige. Sanering må utføres av godkjent firma.	Asbest	7250		

Vedlegg I - Registrerte funn pr. bygn.del/sted

Dato kartlegging: 16/17. 12.19	Mistenkelige funn/undersøkelser:													Byggeår:	G.nr.:	B.nr.:	Adresse:													
	Bygg/område kartlagt: Tunglaboratoriet	Asbest	PCB	Tungmet.	Krom 6	CCA impr.	Bly	Kvikksølv	KFK/HKFK	Klorparafiner	Ftalater	Kjemikalier	Oljer	PAH/tjære	Brom. Fl.hem.	EE-avfall	Annet (skriv)	1978					57	295	Otto Nielsens veg 10					
																		Siste rehab.					Kommune	Postnr	Poststed					
																		1983					Trondheim	7052	Trondheim					
Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:																					
Kjøreport fra før 1992 med PUR-skum isolasjon									x											0,30	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		50	Eldre kjøreporter forutsettes å inneholde KFK/HKFK i PUR-skum isolasjonen og leveres som farlig avfall.	Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK	7157				
Rørisolasjon/branntettinger:	1																													
Rør-i-rør gjennomføringer til radiatorrør	x																				Usikker mengde	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		22 27 46	Hampen mellom rørene i rørgjennomføringen inneholder sannsynligvis asbest og må saneres av godkjent firma for asbestsanering.	Asbest	7250			
Isolasjon av cellegummi rundt varme/kjølerør.														x							0,10	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		33 71 72 73	Slike cellegummiisolasjon forutsettes å inneholde bromerte flammehemmere. Dersom dette leveres deponi i mindre plastsekker er det viktig å få dokumentasjon fra mottak.	Avfall med bromerte flammehemmere	7155			
Avløpsrør i støpejern	x						x														0,20	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		6 20 57	Avløpsrør av støpejern forutsettes å inneholde bly i skjøtene. Må leveres til metallretur (NB: Bly må ikke i restavfall). Merk at horisontale rør også kan inneholde asbest utenpå blyskjøtene.	Metallretur	Sortert avfall			
Rørbend og rørender i PVC plast og tøy lignende isolasjon.	x																				Usikker mengde	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	30 35 58 66	Det ble registrert mye rørisolasjon isolert med isopor og steinull dekket med PVC plast. Dette er undersøkt flere steder. Rørisolasjon (rør-ende) ble prøvetatt for asbest i kjeller i Marine teknisk senter (C10). Ikke påvist asbest.	Restavfall	Restavfall			
Rørbend og rørender i PVC plast og tøy lignende isolasjon.	x																				Usikker mengde	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		74	Rørisolasjon i tøy/stoff lignende materiale må forutsettes å være asbestholdig. Sanering må utføres av godkjent firma.	Asbest	7250			
Fuger:	1																													
Tekniske installasjoner, inkl EE:	1																													
Kabler, el-bokser, sikringsskap, lysarmaturer, hvitevarer, aggregater, batterier og alt annet med elektrisk tilkobling må leveres som EE-avfall.																						100,00	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		60	Det finnes totalt 7 ulike fraksjoner EE-avfall. Det er spesielt viktig at lysstoffrør, kondensatorer i lysarmaturer og røykvarslere ikke knuses i container. Kontakt avallsmottak for nærmere veiledning om sortering/deponi Batteribank i kjeller leveres i egen fraksjon.	EE-avfall med komponenter definert som farlige avfall	7091		
Kjøleanlegg/aircondition/varmepumpe									x												0,10	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		12 38 42	Kjøleanlegg må tappes for kjølevæske av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig avfall. Tømte kjøleagregat og vifte-enheter skal leveres som EE-avfall.	Kjølevæske med KFK, glykol eller NH3	7042			
Kvikksølv							x														Usikker mengde	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		17 28 62	Det ble registrert kvikksølvholdig termometer på vegg i kjeller, mulig det er kvikksølvholdige brytere i div maskiner. Kvikksølvholdige komponenter demonteres hele (må ikke knuses) og leveres til godkjent mottak.	Kvikksølvholdig avfall	7081			
Pakninger på rørskjøter og luker	x																				Usikker mengde	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		13 14 29 69 75	Maskiner antas å kunne inneholde asbest i pakninger på rørskjøter og luker. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma. Leveres som metallretur etter evt sanering.	Asbest	7250			

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
Asbest	Veggplater (B1)	Innvendige plater mot yttervegg	Ca 2000m2 til sammen	31	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	7 26 36 39 53	Det ble gjort en analyse av gipslignende plater (asbestolux) for asbest(B1). Analyseresultatet viser at det er påvist asbest, og må ved fjerning saneres av godkjent firma for asbestsanering. Det er ikke tillatt å bearbeide eller sage/bore i slike plater.	Asbest	7250
Asbest	Sort papp på vegg (B2)	Sort papp bak gitter på vegg		1	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	8 9 40	Det ble gjort en analyse av sort papp bak gitter på vegg for asbest(B2), analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest. Kan leveres som restavfall.	Restavfall	Restavfall
Asbest	Plater rundt dør til trappesjakt (B10)	Plate rundt dør ved trapp og plate over dør.(H1.215)	Usikker	0,2	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	64 65	Det ble gjort en analyse av plate rundt dør for asbest(B10). Analyseresultatet viser at det er påvist asbest. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma.	Asbest	7250
Asbest	Terrazzo trapp (C7)	I trappesjakt fra 1-3 plan		21,5	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest og PCB	47	Det ble gjort en analyse av Terrazzo trapp i Marine teknisk senter for PCB og asbest(C7). Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest og ikke påvist PCB. Terrazzo må forutsettes å være forurenset av tungmetaller. Deponeres som lettere forurensete masser.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Asbest	Flislagte gulv med mørtel fug og mulig smøremembran under. (alternativt membran-duk)	Flislagt gulv og vegger på toalett i plan 1 og 2. (K1.171 og K2 171)		0,6	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	43	Det ble gjort en analyse av mørtelfug for asbest i Marine tek. (C5) Ikke påvist asbest. Flislagt gulv med sluk antas å ha smøremembran, denne er vanskelig å sortere ut, så flisene med mørtelfug forutsettes å være lettere forurenset masse. Evt underliggende membranduk med ftalater. Slik membranduk leveres som ftalatholdig.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Asbest	Eldre branndører fra før 1985	Hele bygget	Ca 50 stk	1,5	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		5	Det ble registrert eldre branndører som må forutsettes å være asbestholdige. Sanering må utføres av godkjent firma.	Asbest	7250
Asbest	Rør-i-rør gjennomføringer til radiatorrør	Flere steder i hele tunglaben	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		22 27 46	Hampen mellom rørene i rørgjennomføringen inneholder sannsynligvis asbest og må saneres av godkjent firma for asbestsanering.	Asbest	7250

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
Asbest	Avløpsrør i støpejern	Flere steder i hele tunglaben		0,2	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		6 20 57	Avløpsrør av støpejern forutsettes å inneholde bly i skjøtene. Må leveres til metallretur (NB: Bly må ikke i restavfall). Merk at horisontale rør også kan inneholde asbest utenpå blyskjøtene.	Metallretur	Sortert avfall
Asbest	Rørbend og rørender i PVC plast og tøy lignende isolasjon.	Flere steder i hele tunglaben	Usikker mengde		Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	30 35 58 66	Det ble registrert mye rørisolasjon isolert med isopor og steinull dekket med PVC plast. Dette er undersøkt flere steder. Rørisolasjon (rør-ende) ble prøvetatt for asbest i kjeller i Marine teknisk senter (C10). Ikke påvist asbest.	Restavfall	Restavfall
Asbest	Rørbend og rørender i PVC plast og tøy lignende isolasjon.	Rundt rør i tunglab.	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		74	Rørisolasjon i tøy/stoff lignende materiale må forutsettes å være asbestholdig. Sanering må utføres av godkjent firma.	Asbest	7250
Asbest	Pakninger på rørskjøter og luker	På div maskiner i hele tunglab.	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		13 14 29 69 75	Maskiner antas å kunne inneholde asbest i pakninger på rørskjøter og luker. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma. Leveres som metallretur etter evt sanering.	Asbest	7250
Asbest	Heisinstallasjon	1 heis	Usikkert		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Heiser fra før 1980 kan ha brannettinger eller sement/brannbestandige plater av asbest. Dersom mistanke om dette avdekkes ved riving, må dette analyseres for asbest og evt. asbestsaneres. Heismotor kan leveres som EE avfall.	Asbest	7250
Asbest	Vindtetting i yttervegger (B7)	Bak fasadeplatene. (Ca 0,4mm tykke plater)	Ca 1800m ²	15	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	80	Det ble gjort en analyse av vindtetting for asbest (B7). Analyseresultatet viser at det er påvist asbest. Må ved fjerning saneres av godkjent firma for asbestsanering. Det er ikke tillatt å bearbeide eller sage/bore i slike plater.	Asbest	7250
Asbest	Fasadeplater av eternitt (B6)	Alle yttervegger (Ca 10mm tykke plater)	Ca1800m ²	32	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	78 79	Det ble gjort en analyse av fasadeplater for asbest (B6). Analyseresultatet viser at det er påvist asbest. Må ved fjerning saneres av godkjent firma for asbestsanering. Det er ikke tillatt å bearbeide eller sage/bore i slike plater.	Asbest	7250

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
Asbest	Taktekking av tjæreapp(B8)	På tak	Ca 2200m2	13,5	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	76	Det ble gjort en analyse av takpapp for asbest(B8), analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest. Slik taktekking av papp/tjæreapp inneholder PAH men under grensen for farlig avfall og kan leveres som restavfall.	Restavfall	Restavfall
PCB	Malte betong-vegger (B4)	Malt betongvegger i 2 og 3 plan		440	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	23	Malt betong vegger og søyler ble analysert for PCB, tungmetaller og Cr6+(B4). Analysen viser at det ikke er påvist PCB, under grenseverdi på tungmetaller, men over grenseverdi på Cr6+ (22 mg/kg) Malte betongvegger og konstruksjoner må forutsettes å være lettere forurenset. Deponeres til godkjent mottak.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
PCB	Leca vegger	Malte og umalte leca innevegger i 1(kjeller) og 2 plan		100	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		15 70	Malte og umalte lecavegger må forutsettes å være lettere forurenset av PCB og tungmetaller. Deponeres til godkjent mottak.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
PCB	Terrazzo trapp (C7)	I trappesjakt fra 1-3 plan		21,5	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest og PCB	47	Det ble gjort en analyse av Terrazzo trapp i Marine teknisk senter for PCB og asbest(C7). Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest og ikke påvist PCB. Terrazzo må forutsettes å være forurenset av tungmetaller. Deponeres som lettere forurensete masser.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
PCB	Sterkt oljeforurenset betongdekke	Umalt og malt betong gulv og vegger (H1, H2, H3.199)	Ca 450m2 til sammen	198	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		32 34 55 56 67	Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall. (Spør godkjent mottak for løsning)	Sortert fraksjon, ikke farlig avfall - spør mottak	Sortert avfall
PCB	Oljeforurenset betongdekke	Malt og umalt oljeforurenset betong gulv i kjeller og plan 2	Ca 2200	820,8	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		24 25 55 63	Betongdekke med synlige oljeflekker (bl.a i fyrrom) forutsettes å være oljeforurenset masse.	Oljeforurenset masse	7022
PCB	Malt betonggulv (B3)	Malt betong i 2 og 3 plan	Ca 2000	960	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	10 16	Det ble gjort en analyse av malt betong gulv(B3) for PCB, tungmetaller og Cr6+. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist PCB og under grenseverdi for forurenset masse på tungmetaller og Cr6+. Kan deponeres som rene masser.	Rene masser av betong/tegl/mur/puss - under normverdiene i forurensningsforskriften	Rene fyllmasser

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
PCB	Flislagte gulv med mørtel fug og mulig smøremembran under. (alternativt membran-duk)	Flislagt gulv og vegger på toalett i plan 1 og 2. (K1.171 og K2 171)		0,6	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	43	Det ble gjort en analyse av mørtelfug for asbest i Marine tek. (C5) Ikke påvist asbest. Flislagt gulv med sluk antas å ha smøremembran, denne er vanskelig å sortere ut, så flisene med mørtelfug forutsettes å være lettere forurenset masse. Evt underliggende membranduk med ftalater. Slik membranduk leveres som ftalatholdig.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
PCB	Betongdekke nederst i heissjakt	1 heis		7,2	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Betongdekker i heisgrube må antas å være lettere oljeforurenset betong grunnet mindre lekkasjer fra heismaskineri.	Oljeforurenset masse	7022
Tungmet.	Malte betong-vegger (B4)	Malt betongvegger i 2 og 3 plan		440	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	23	Malt betong vegger og søyler ble analysert for PCB, tungmetaller og Cr6+(B4). Analysen viser at det ikke er påvist PCB, under grenseverdi på tungmetaller, men over grenseverdi på Cr6+ (22 mg/kg) Malte betongvegger og konstruksjoner må forutsettes å være lettere forurenset. Deponeres til godkjent mottak.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Tungmet.	Leca vegger	Malte og umalte leca innevegger i 1(kjeller) og 2 plan		100	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		15 70	Malte og umalte lecavegger må forutsettes å være lettere forurenset av PCB og tungmetaller. Deponeres til godkjent mottak.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Tungmet.	Umalt betong fundamenter/søyler(B9)	Umalte betong fundamenter, søyler		550	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Tungmetaller og Cr6+	77	Umalt betongfundamenter ble analysert for tungmetaller og Cr6+(B9). Analyseresultatet viser under grenseverdi på tungmetaller og Cr6+. Umalt betongfundamenter og søyler kan deponeres som rene masser.	Rene masser av betong/tegl/mur/puss - under normverdiene i forurensningsforskriften	Rene fyllmasser
Tungmet.	Terrazzo trapp (C7)	I trappesjakt fra 1-3 plan		21,5	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest og PCB	47	Det ble gjort en analyse av Terrazzo trapp i Marine teknisk senter for PCB og asbest(C7). Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest og ikke påvist PCB. Terrazzo må forutsettes å være forurenset av tungmetaller. Deponeres som lettere forurensete masser.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
Tungmet.	Sterkt oljeforurenset betongdekke	Umalt og malt betong gulv og vegger (H1, H2, H3.199)	Ca 450m2 til sammen	198	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		32 34 55 56 67	Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall. (Spør godkjent mottak for løsning)	Sortert fraksjon, ikke farlig avfall - spør mottak	Sortert avfall
Tungmet.	Oljeforurenset betongdekke	Malt og umalt oljeforurenset betong gulv i kjeller og plan 2	Ca 2200	820,8	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		24 25 55 63	Betongdekke med synlige oljeflekker (bl.a i fyrrom) forutsettes å være oljeforurenset masse.	Oljeforurenset masse	7022
Tungmet.	Malt betonggulv (B3)	Malt betong i 2 og 3 plan	Ca 2000	960	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	10 16	Det ble gjort en analyse av malt betong gulv(B3) for PCB, tungmetaller og Cr6+. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist PCB og under grenseverdi for forurenset masse på tungmetaller og Cr6+. Kan deponeres som rene masser.	Rene masser av betong/tegl/mur/puss - under normverdiene i forurensningsforskriften	Rene fyllmasser
Tungmet.	Flislagte gulv med mørtel fug og mulig smøremembran under. (alternativt membran-duk)	Flislagt gulv og vegger på toalett i plan 1 og 2. (K1.171 og K2 171)		0,6	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	43	Det ble gjort en analyse av mørtelfug for asbest i Marine tek. (C5) Ikke påvist asbest. Flislagt gulv med sluk antas å ha smøremembran, denne er vanskelig å sortere ut, så flisene med mørtelfug forutsettes å være lettere forurenset masse. Evt underliggende membranduk med ftalater. Slik membranduk leveres som ftalatholdig.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Tungmet.	Betongdekke nederst i heissjakt	1 heis		7,2	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Betongdekker i heisgrube må antas å være lettere oljeforurenset betong grunnet mindre lekkasjer fra heismaskineri.	Oljeforurenset masse	7022
Krom 6	Malte betong-vegger (B4)	Malt betongvegger i 2 og 3 plan		440	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	23	Malt betong vegger og søyler ble analysert for PCB, tungmetaller og Cr6+(B4). Analysen viser at det ikke er påvist PCB, under grenseverdi på tungmetaller, men over grenseverdi på Cr6+ (22 mg/kg) Malte betongvegger og konstruksjoner må forutsettes å være lettere forurenset. Deponeres til godkjent mottak.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Krom 6	Leca vegger	Malte og umalte leca innevegger i 1(kjeller) og 2 plan		100	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		15 70	Malte og umalte lecavegger må forutsettes å være lettere forurenset av PCB og tungmetaller. Deponeres til godkjent mottak.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
Krom 6	Umalt betong fundamenter/søyler(B9)	Umalte betong fundamenter, søyler		550	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Tungmetaller og Cr6+	77	Umalt betongfundamenter ble analysert for tungmetaller og Cr6+(B9). Analyseresultatet viser under grenseverdi på tungmetaller og Cr6+. Umalt betongfundamenter og søyler kan deponeres som rene masser.	Rene masser av betong/tegl/mur/puss - under normverdiene i forurensningsforskriften	Rene fyllmasser
Krom 6	Sterkt oljeforurenset betongdekke	Umalt og malt betong gulv og vegger (H1, H2, H3.199)	Ca 450m2 til sammen	198	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		32 34 55 56 67	Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall. (Spør godkjent mottak for løsning)	Sortert fraksjon, ikke farlig avfall - spør mottak	Sortert avfall
Krom 6	Oljeforurenset betongdekke	Malt og umalt oljeforurenset betong gulv i kjeller og plan 2	Ca 2200	820,8	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		24 25 55 63	Betongdekke med synlige oljeflekker (bl.a i fyrrom) forutsettes å være oljeforurenset masse.	Oljeforurenset masse	7022
Krom 6	Malt betonggulv (B3)	Malt betong i 2 og 3 plan	Ca 2000	960	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	PCB, Tungmetaller og Cr6+	10 16	Det ble gjort en analyse av malt betong gulv(B3) for PCB, tungmetaller og Cr6+. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist PCB og under grenseverdi for forurenset masse på tungmetaller og Cr6+. Kan deponeres som rene masser.	Rene masser av betong/tegl/mur/puss - under normverdiene i forurensningsforskriften	Rene fyllmasser
Krom 6	Betongdekke nederst i heissjakt	1 heis		7,2	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Betongdekker i heisgrube må antas å være lettere oljeforurenset betong grunnet mindre lekkasjer fra heismaskineri.	Oljeforurenset masse	7022
CCA impr.	Lekter på yttervegg	Bak eternittplatene		10	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.			Det forutsettes at utlekting på yttervegg, er av CCA impregnert treverk og må leveres som farlig avfall.	CCA-impregnert trevirke	7098
Bly	Avløpsrør i støpejern	Flere steder i hele tunglaben		0,2	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		6 20 57	Avløpsrør av støpejern forutsettes å inneholde bly i skjøtene. Må leveres til metallretur (NB: Bly må ikke i restavfall). Merk at horisontale rør også kan inneholde asbest utenpå blyskjøtene.	Metallretur	Sortert avfall
Kvikksølv	Kvikksølv	Termometer på veggen og mulig kvikksølvholdige brytere i div maskiner.	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		17 28 62	Det ble registrert kvikksølvholdig termometer på vegg i kjeller, mulig det er kvikksølvholdige brytere i div maskiner. Kvikksølvholdige komponenter demonteres hele (må ikke knuses) og leveres til godkjent mottak.	Kvikksølvholdig avfall	7081

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
KFK/HKFK	XPS/EPS/isopor under betonggulv og rundt fundamenter i grunn	Under betongdekke i kjeller	2200 m2	4	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.			Det er sannsynlig at det ligger XPS/EPS/isopor under betongdekke på grunn og rundt fundamenter/ringmur. Dette forutsettes å inneholde KFK/HKFK og må sorteres ut ved riving.	Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK	7157
KFK/HKFK	Kjøreport fra før 1992 med PUR-skum isolasjon	3stk eldre kjøreporter.		0,3	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		50	Eldre kjøreporter forutsettes å inneholde KFK/HKFK i PUR-skum isolasjonen og leveres som farlig avfall.	Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK	7157
KFK/HKFK	Kjøleanlegg/aircondition/varmepumpe	Varmepumpe på mesanin, ventilasjonsanlegg og 12 utvendige kjøleanlegg.		0,1	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		12 38 42	Kjøleanlegg må tappes for kjølevæske av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig avfall. Tømte kjøleagregat og vifte-enheter skal leveres som EE-avfall.	Kjølevæske med KFK, glykol eller NH3	7042
KFK/HKFK	XPS/EPS/isopor under takteking på tak.	På tak	Ca 2200m2	4	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.			Det er sannsynlig at det ligger XPS/EPS/isopor under takteking på tak. Dette forutsettes å inneholde KFK/HKFK og må sorteres ut ved riving.	Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK	7157
Klorparafiner	Isolerglassvindu med betegnelsen Orkla og Drammen datert 78 og Riis Isolert datert 83	Et stort glassfelt med mange små vinduer i H3.199 på kontorene i plan 3 (K3.172 til 184, L3.197 og L3 197) Mesanin (K2.191) Laboratoriene i Plan 2 (L2.197, 193, 189, 173) Oppunder tak ved Hall/lager Laboratoriet	Ca 110 vinduer og 1 stort glassfelt (16 glass)	5,5	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		3 11 19 59	Slike norske isolerglassvindu datert mellom 1975 og 1990 forutsettes å inneholde klorparafiner i fugen. Leveres hele til godkjent mottak.	Klorparafinholdige isolerglassruter	7158

Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
Ftalater	Vinyl gulvbelegg og evt gulvlister av plast/PVC	På kontor del med kjøkken i 3 etg, heis, ventilasjonsrom (H3.219 - H3.201/3) på mesanin(K2.191) ved Inngangsparti (H3.211) og i kjeller (K1.173)	Ca 350m2 til sammen	1,4	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		1 4 12 41 44 45 54 68	Vinyl gulvbelegg og PVC-lister forutsettes å inneholde ftalater og/eller klorparafiner og må deponeres som farlig avfall. (Linoliumsbelegg er ikke farlig avfall og kan leveres som restavfall)	Avfall med ftalater	7156
Ftalater	Flislagte gulv med mørtel fug og mulig smøremembran under. (alternativt membran-duk)	Flislagt gulv og vegger på toalett i plan 1 og 2. (K1.171 og K2.171)		0,6	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	43	Det ble gjort en analyse av mørtelfug for asbest i Marine tek. (C5) Ikke påvist asbest. Flislagt gulv med sluk antas å ha smøremembran, denne er vanskelig å sortere ut, så flisene med mørtelfug forutsettes å være lettere forurenset masse. Evt underliggende membran-duk med ftalater. Slik membran-duk leveres som ftalatholdig.	Forurenset betong/tegl/mur/puss med PCB, PAH og/eller tungmetaller	Forurenset masse
Kjemikalier	Hensatte kanner med kjemikalier	Flere steder i bygget	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		21 61 74	Alle kanner med ukjent innhold og kjemikalier (typisk maling, tynnere, etc.) må fjernes før riving starter og leveres til godkjent mottak.	Maling, lim, lakk som er farlig avfall	7051
Oljer	Sterkt oljeforurenset betongdekke	Umalt og malt betong gulv og vegger (H1, H2, H3.199)	Ca 450m2 til sammen	198	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		32 34 55 56 67	Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall. (Spør godkjent mottak for løsning)	Sortert fraksjon, ikke farlig avfall - spør mottak	Sortert avfall
Oljer	Oljeforurenset betongdekke	Malt og umalt oljeforurenset betong gulv i kjeller og plan 2	Ca 2200	820,8	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		24 25 55 63	Betongdekke med synlige oljeflekker (bl.a i fyrrom) forutsettes å være oljeforurenset masse.	Oljeforurenset masse	7022
Oljer	Oljetank og tanker med ukjent innhold	Flere steder i bygget	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.			Oljeanker og tanker med ukjent innhold må tømmes/saneres og sertifiseres av godkjent firma før denne kan fjernes.	Drivstoff og fyringsolje	7023





Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)





Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
	Heisinstallasjon	1 heis	Usikkert		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Heiser fra før 1980 kan ha brannettinger eller sement/brannbestandige plater av asbest. Dersom mistanke om dette avdekkes ved riving, må dette analyseres for asbest og evt. asbestsaneres. Heismotor kan leveres som EE avfall.	Asbest	7250
Oljer	Betongdekke nederst i heissjakt	1 heis		7,2	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Betongdekker i heisgrube må antas å være lettere oljeforurensset betong grunnet mindre lekkasjer fra heismaskineri.	Oljeforurensset masse	7022
PAH/tjære	Taktekking av tjærepapp(B8)	På tak	Ca 2200m2	13,5	Ja - se analysesvar nederst i rapport.	Asbest	76	Det ble gjort en analyse av takpapp for asbest(B8), analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest. Slik taktekking av papp/tjærepapp inneholder PAH men under grensen for farlig avfall og kan leveres som restavfall.	Restavfall	Restavfall
Brom. Fl.hem.	Isolasjon av cellegummi rundt varme/kjølerør.	Flere steder i hele tunglaben		0,1	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		33 71 72 73	Slike cellegummiisolasjon forutsettes å inneholde bromerte flammehemmere. Dersom dette leveres deponi i mindre plastsekker er det viktig å få dokumentasjon fra mottak.	Avfall med bromerte flammehemmere	7155
EE-avfall	Kabler, el-bokser, sikringsskap, lysarmaturer, hvitevarer, aggregater, batterier og alt annet med elektrisk tilkobling må leveres som EE-avfall.	Hele bygget		100	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		60	Det finnes totalt 7 ulike fraksjoner EE-avfall. Det er spesielt viktig at lysstoffrør, kondensatorer i lysarmaturer og røykvarslere ikke knuses i container. Kontakt avallsmottak for nærmere veiledning om sortering/deponi Batteribank i kjeller leveres i egen fraksjon.	EE-avfall med komponenter definert som farlige avfall	7091
EE-avfall	Kjøleanlegg/aircondition/varmepumpe	Varmepumpe på mesanin, ventilasjonsanlegg og 12 utvendige kjøleanlegg.		0,1	Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		12 38 42	Kjøleanlegg må tappes for kjølevæske av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig avfall. Tømte kjøleagregat og vifte-enheter skal leveres som EE-avfall.	Kjølevæske med KFK, glykol eller NH3	7042
EE-avfall	Pakninger på rørskjøter og luker	På div maskiner i hele tunglab.	Usikker mengde		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		13 14 29 69 75	Maskiner antas å kunne inneholde asbest i pakninger på rørskjøter og luker. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma. Leveres som metallretur etter evt sanering.	Asbest	7250


Vedlegg II - Registrerte funn (fordelt på avfallsstoff)



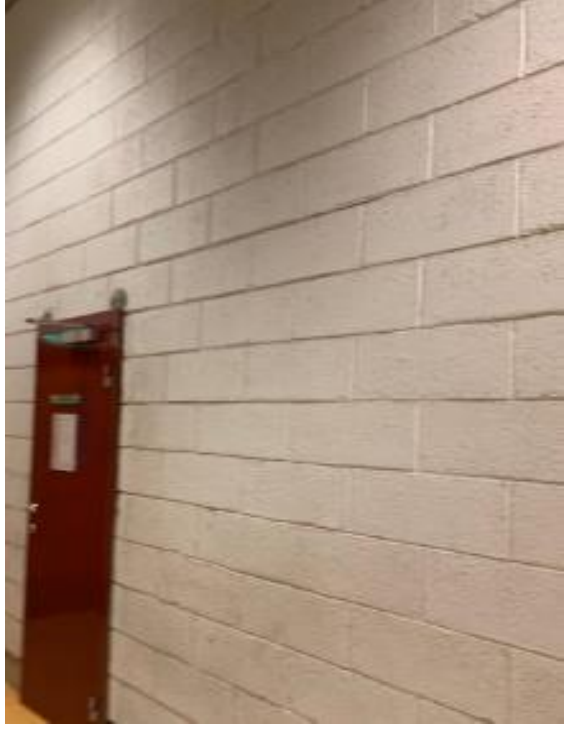

Undersøkt for:	Element/materiale:	Rom/sted/etg.:	Mengde:	Vekt (tonn):	Lab. analyse:	Analysert for:	Bilde nr:	Resultat/konklusjon:	Leveres/deponeres som:	Avfalls nr:
EE-avfall	Heisinstallasjon	1 heis	Usikkert		Nei - kjent materiale fra tidligere analyser.		18	Heiser fra før 1980 kan ha brannettinger eller sement/brannbestandige plater av asbest. Dersom mistanke om dette avdekkes ved riving, må dette analyseres for asbest og evt. asbestsaneres. Heismotor kan leveres som EE avfall.	Asbest	7250


Utvalg/eksempler





<p><i>Bilde nr.: 1- Plan 3</i></p> 	<p><i>Bilde nr.: 2- Plan 3</i></p> 
<p><i>Funn: Vinylbelegg på Kontordel forutsettes å inneholde ftalater. Leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Eldre fluoriserende skilt må sorteres ut og leveres som LRA avfall. (lavradioaktivt avfall) Brannslukkingsapparat leveres som spesialavfall.</i></p>
<p><i>Bilde nr.: 3- Plan 3</i></p>	<p><i>Bilde nr.: 4- Plan 3</i></p>
	
<p><i>Funn: Isolerglassvinduer med betegnelsen Orkla datert 78 forutsettes å inneholde klorparafiner. Leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Vinylbelegg på kjøkken/spisedel forutsettes å inneholde ftalater. Leveres som farlig avfall.</i></p>





<p>Bilde nr.: 5- Plan 3</p>  <p><i>Funn: Eldre branndører forutsettes å inneholde asbest. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma.</i></p>	<p>Bilde nr.:6- Plan 3</p>  <p><i>Funn: Avløpsrør av støpejern forutsettes å inneholde bly i skjøtene. Må leveres til metallretur. horisontale rør også kan inneholde asbest utenpå bly skjøtene.</i></p>
<p>Bilde nr.: 7- Plan 3</p>  <p><i>Funn: Innvendige gips lignende plater mot yttervegg ble prøvetatt for asbest(B1). Analyseresultatet viser at det er <u>påvist asbest</u>. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>	<p>Bilde nr.: 8- Plan 3</p>  <p><i>Funn: Det ble gjort en analyse av sort veggpapp bak gitter for asbest(B2). Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest.</i></p>

<p>Bilde nr.: 9- Plan 3</p>	<p>Bilde nr.: 10- Plan 3</p>
	
<p><i>Funn: Det ble gjort en analyse av sort veggpapp bak gitter (B2) for asbest. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest.</i></p>	<p><i>Funn Malt betong gulv (B3) ble prøvetatt for PCB, tungmetaller og Cr6+. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist PCB og under grenseverdi på tungmetaller og Cr6+. malt betonggulv uten synlige oljeflekker kan deponeres som renemasser.</i></p>
<p>Bilde nr.: 11- Plan 3</p>	<p>Bilde nr.: 12 - Plan 3 – H3. 219</p>
	
<p><i>Funn: Isolerglassvinduer med betegnelsen Riis isoler datert 2/83 forutsettes å inneholde klorparafiner. Leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Ventilasjon kan inneholde kjølevæske og må tappes av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig avfall. Vinylgulv forutsettes å inneholde ftalater. Farlig avfall</i></p>

<p>Bilde nr.: 13 - Plan 3</p> 	<p>Bilde nr.: 14- Plan 3</p> 
<p><i>Funn: Pakninger og flens kan inneholde asbest og må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>	<p><i>Funn: Pakninger og flenser kan inneholde asbest og må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>
<p>Bilde nr.: 15- Plan 3</p> 	<p>Bilde nr.: 16- Plan 3</p> 
<p><i>Funn: Innvendige malte Leca vegger forutsettes å være lettere forurenset. Deponeres som lettere forurensete masser.</i></p>	<p><i>Funn: Malt betong dekke ble prøvetatt for PCB, tungmetaller og Cr6+(B3). Analyseresultatet viser at det ikke er påvist PCB og under grenseverdi for forurenset masse på Tungmetaller og Cr6+. kan deponeres som rene masser. NB: gjelder kun der det ikke er synlig oljeforurenset.</i></p>

<p>Bilde nr.: 17- Plan 2</p> 	<p>Bilde nr.: 18- Plan 2</p> 
<p><i>Funn: Eldre Kvikksølvholdig termometer demonteres hele (må ikke knuses) og leveres til godkjent mottak.</i></p>	<p><i>Funn: Heiser fra før 1980 kan ha brannettinger eller sement/brannbestandige plater av asbest. Heismotor kan leveres som EE avfall. Betong i heisgrube må antas å være lettere oljeforurensset betong.</i></p>
<p>Bilde nr.: 19- Plan 2</p>	<p>Bilde nr.: 20- Plan 2</p>
	
<p><i>Funn: Isolerglassvindu med betegnelsen Riis isoler datert 84 forutsettes å inneholde klorparafiner. Leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Avløpsrør av støpejern forutsettes å inneholde bly i skjøtene. Må leveres til metallretur (NB: Bly må ikke i restavfall). Merk at horisontale rør også kan inneholde asbest utenpå blyskjøtene.</i></p>

<p>Bilde nr.: 21- Plan 2</p> 	<p>Bilde nr.: 22- Plan 2</p> 
<p><i>Funn: Alle kanner med ukjent innhold og kjemikalier (typisk maling, tynnere, etc.) må fjernes før riving starter og leveres til godkjent mottak.</i></p>	<p><i>Funn: Hampen mellom rørene i rørgjennomføringen inneholder sannsynligvis asbest og må saneres av godkjent firma for asbestsanering.</i></p>
<p>Bilde nr.: 23- Plan 2</p> 	<p>Bilde nr.: 24- Plan 2 – H2.201</p> 
<p><i>Funn: Malte betong vegger ble prøvetatt for PCB, tungmetaller og Cr6+(B4). Analysen viser at det ikke er påvist PCB under grenseverdi for tungmetaller, men over grenseverdi på Cr6+. All malte betong vegger må betraktes som lettere forurensede masser. Deponeres til godkjent mottak.</i></p>	<p><i>Funn: Betongdekke både malt og umalt med synlige oljeflekker forutsettes å være oljeforurenset masse.</i></p>

<p><i>Bilde nr.: 25- Plan 2</i></p> 	<p><i>Bilde nr.: 26- Plan 2</i></p> 
<p><i>Funn: Betongdekke både malt og umalt med synlige oljeflekker forutsettes å være oljeforurenset masse.</i></p>	<p><i>Funn: Innvendige veggplater mot yttervegger ble prøvetatt for asbest. Analysen viser at det er <u>påvist asbest</u>.</i></p>
<p><i>Bilde nr.: 27- Plan 2</i></p> 	<p><i>Bilde nr.: 28- Plan 2</i></p> 
<p><i>Funn: Hampen mellom rørene i rørgjennomføringen inneholder sannsynligvis asbest og må saneres av godkjent firma for asbestsanering.</i></p>	<p><i>Funn: Eldre Kvikksølvholdig brytere kan inneholde kvikksølv (må ikke knuses) og leveres til godkjent mottak.</i></p>

Bilde nr.: 29- Plan 2



Funn: Pakninger kan inneholde asbest og må saneres av godkjent saneringsfirma.

Bilde nr.: 30- Plan 2



Funn: Metallgulv leveres til metallretur.

Bilde nr.: 31- Plan 2







Funn: Isolasjon i stoff rundt rør må forutsettes å inneholde asbest. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma.





Bilde nr.: 32 - H1.199









Funn: Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurensset, ikke farlig avfall.





<p><i>Bilde nr.:33- H1.199</i></p> 	<p><i>Bilde nr.: 34- H1.199</i></p> 
<p><i>Funn: Cellegummiisolasjon forutsettes å inneholde Bromerte flammehemmere (BFH) leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Betong gulv og vegger i H1, H2, H3.199, og dekke i betong sjakter/rom med sand, må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall.</i></p>
<p><i>Bilde nr.: 35- H1.199</i></p> 	<p><i>Bilde nr.: 36</i></p> 
<p><i>Funn: Det ble gjort en undersøkelse av rørisolasjon for asbest. Det ble registrert rørisolasjon isolert med isopor og steinull dekket med PVC plast. Rørisolasjon (rettstrekke) ble prøvetatt for asbest i kjeller i Marine teknisk senter. Ikke påvist asbest.</i></p>	<p><i>Funn: Innvendige plater mot yttervegger ble prøvetatt for asbest. Analysen viser at det er <u>påvist asbest</u>. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>



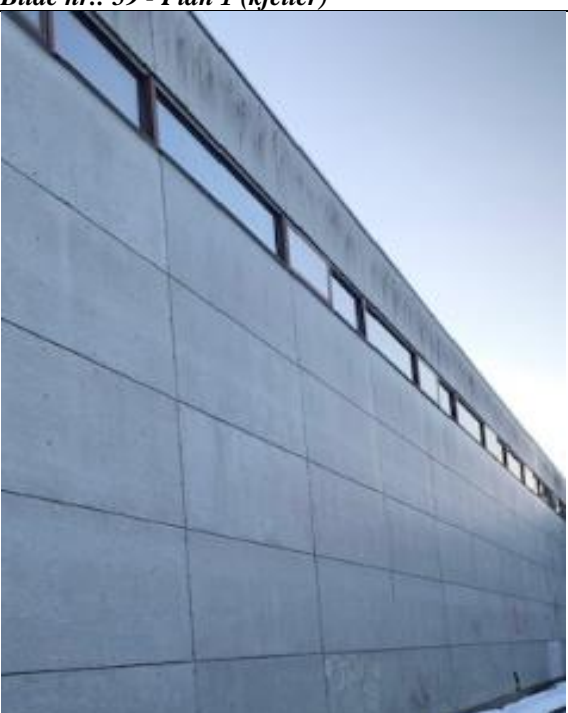

<p><i>Bilde nr.: 37</i></p> 	<p><i>Bilde nr.: 38</i></p> 
<p><i>Funn: Kjøleenheter på tak inneholder kjølevæske og må tappes av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Ventilasjon kan inneholde kjølevæske og må tappes av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig avfall. Cellegummi inneholder Bromerte flammehemmere (BFH) leveres som farlig avfall.</i></p>
<p><i>Bilde nr.: 39 - Plan 2</i></p>	<p><i>Bilde nr.: 40- Plan 2</i></p>
	
<p><i>Funn: Innvendige yttervegger ble prøvetatt for asbest. Analysen viser at det er <u>påvist asbest</u>. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>	<p><i>Funn: Sort papp bak gitter ble prøvetatt for asbest. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest.</i></p>





<p>Bilde nr.: 41- mesanin</p>  <p><i>Funn: Vinyl belegg forutsettes å inneholde ftalater. Leveres som farlig avfall.</i></p>	<p>Bilde nr.: 42 - mesanin</p>  <p><i>Funn: Varmepumpe inneholder kjølevæske og må tappes av kuldemontør. Kjølevæske antas å inneholde KFK, HKFK eller NH3 og må leveres som farlig Isolerglassvindu med betegnelsen Riis isoler datert 83 forutsettes å inneholde klotparafiner. Farlig avfall.</i></p>
<p>Bilde nr.: 43 - Plan 2</p>  <p><i>Funn: Flis med mørtel fug må forutsettes å være forurenset av tungmetaller og PCB. Deponeres som lettere forurenset masse. Mulig smøremembran under flislagt gulv. (alternativt membran-duk)</i></p>	<p>Bilde nr.: 44 - Heis</p>  <p><i>Funn: Vinylbelegg i heis forutsettes å inneholde ftalater. Deponeres som farlig avfall.</i></p>



<p>Bilde nr.: 45 - Plan 2</p> 	<p>Bilde nr.: 46- Plan 2</p> 
<p><i>Funn: Vinylbelegg forutsettes å inneholde ftalater. Deponeres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Hampen mellom rørene i rørgjennomføringen inneholder sannsynligvis asbest og må saneres av godkjent firma for asbestsanering.</i></p>
<p>Bilde nr.: 47</p>	<p>Bilde nr.: 48- Plan 2 - L2.189</p>
	
<p><i>Funn: Terrazzo i trapp ble prøvetatt for asbest og PCB, analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest og PCB. Terrazzo kan deponeres som lettere forurenset masse (tungmetaller).</i></p>	<p><i>Funn: Det forutsettes at skillevegger til bruk ved sveising/varmearbeider inneholder asbest. Sanering må utføres av godkjent firma.</i></p>

<p>Bilde nr.: 49- Plan 2</p> 	<p>Bilde nr.: 50- Plan 2 - L2.189</p> 
<p><i>Funn: Eldre fluoriserende skilt må sorteres ut og leveres som LRA avfall. (lavradioaktivt avfall)</i></p>	<p><i>Funn: Eldre kjøreporter forutsettes å inneholde KFK/HKFK i PUR-skum isolasjonen og leveres som farlig avfall.</i></p>
<p>Bilde nr.: 51- Plan 2 – L2.199</p>	<p>Bilde nr.: 52- Plan 2 – L2.199</p>
	
<p><i>Funn: Ikke tilgang</i></p>	<p><i>Funn: Ikke tilgang</i></p>




<p>Bilde nr.: 53- Plan 2</p> 	<p>Bilde nr.: 54- Plan 3 – L3.197</p> 
<p><i>Funn: Innvendige yttervegger ble prøvetatt for asbest. Analysen viser at det er påvist asbest.</i></p>	<p><i>Funn: Linoleumsbelegg inneholder ikke miljøgifter kan deponeres som farlig avfall.</i></p>
<p>Bilde nr.: 55- Plan 1(kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 56- Plan 1(kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Oljeforurenset betongvegg må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Oljeforurenset betongvegg må må forutsettes å være sterkt forurenset, ikke farlig avfall.</i></p>



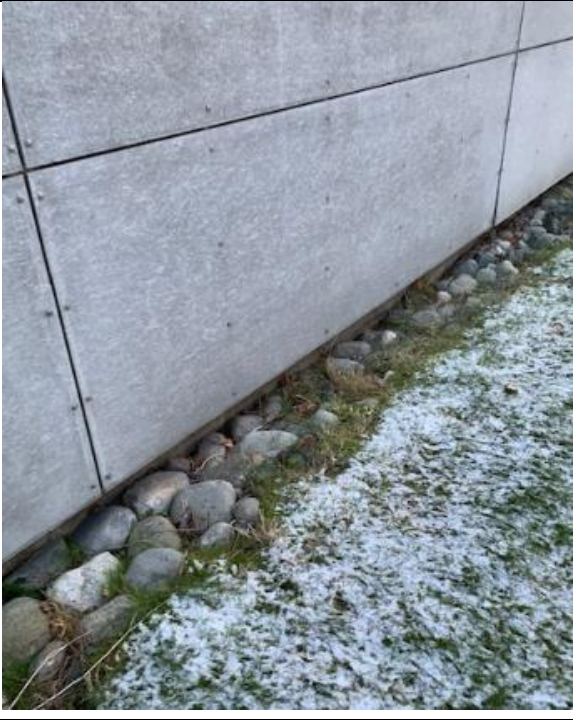

<p>Bilde nr.: 57- Plan 1 (kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 58- Plan 1 (kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Avløpsrør av støpejern forutsettes å inneholde bly i skjøtene. Må leveres til metallretur (NB: Bly må ikke i restavfall). Merk at horisontale rør også kan inneholde asbest utenpå blyskjøtene.</i></p>	<p><i>Funn: Det ble gjort en undersøkelse av rørisolasjon for asbest. Det ble registrert rørisolasjon isolert med isopor og steinull dekket med PVC plast. Rørisolasjon (rettstrekke) ble prøvetatt for asbest i kjeller i Marine teknisk senter. Ikke påvist asbest.</i></p>
<p>Bilde nr.: 59 - Plan 1 (kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 60- Plan 1 (kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Isolerglassvinduer oppunder tak ble ikke undersøkt, men antas å ha betegnelsen Orkla 78. forutsettes og inneholde klorparafiner og må leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Lysarmatur montert før 1990 kan inneholde PCB i kondensatoren, og er ikke tillatt remontert. leveres hele som EE-avfall. Dette må IKKE knuses ved lagring/transport.</i></p>

<p>Bilde nr.: 61- Plan 1 (kjeller)</p> 	<p>Bilde nr.: 62- Plan 1 (kjeller)</p> 
<p><i>Funn: Alle kanner med ukjent innhold og kjemikalier (typisk maling, tynnere, etc.) må fjernes før riving starter og leveres til godkjent mottak.</i></p>	<p><i>Funn: Eldre Kvikksølvholdig brytere kan inneholde kvikksølv (må ikke knuses) og leveres til godkjent mottak. Pakninger og flens kan inneholde asbest og må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>
<p>Bilde nr.: 63- Plan 1 (kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 64- Plan 1 (kjeller) H1.215</p>
	
<p><i>Funn: Betong gulv med synlige oljeflekker må deponeres som oljeforurenset betong til godkjent mottak.</i></p>	<p><i>Funn: Samme plate som rundt dør. Påvist asbest. Må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>

<p>Bilde nr.: 65- Plan 1 (kjeller) H1.215</p>	<p>Bilde nr.: 66- Plan 1 (kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Det ble gjort en analyse av plate rundt dør for asbest. Analyseresultatet viser at det er påvist asbest. Må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>	<p><i>Funn: Det ble registrert rørisolasjon isolert med isopor og steinull dekket med PVC plast. Rørisolasjon (rettstrekke) ble prøvetatt for asbest i kjeller i Marine teknisk senter. Ikke påvist asbest.</i></p>
<p>Bilde nr.: 67- Plan 1 (kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 68- Plan 1 (kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Aquadrain forutsettes å være sterkt oljeforurensset. Leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Vinylbelegg forutsettes å inneholde ftalater, leveres som. Farlig avfall.</i></p>

<p>Bilde nr.: 69- Plan 1 (kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 70- Plan 1 (kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Pakninger og flenser forutsettes å inneholde asbest. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma</i></p>	<p><i>Funn: Lecavegger forutsettes å inneholde PCB og tungmetaller i mørtelen. Deponeres som lettere forurenset masse.</i></p>
<p>Bilde nr.: 71- Plan 1 (kjeller)</p>	<p>Bilde nr.: 72- Plan 1 (kjeller)</p>
	
<p><i>Funn: Cellegummi-isolasjon forutsettes å inneholde Bromerte flammehemmere (BFH) leveres som farlig avfall.</i></p>	<p><i>Funn: Cellegummi-isolasjon forutsettes å inneholde Bromerte flammehemmere (BFH) leveres som farlig avfall.</i></p>

<p>Bilde nr.: 73- Plan 1 (kjeller)</p> 	<p>Bilde nr.: 74- Plan 1 (kjeller)</p> 
<p><i>Funn: Cellegummi-isolasjon forutsettes å inneholde Bromerte flammehemmere (BFH) leveres som farlig avfall. Olje forurenset betonggulv.</i></p>	<p><i>Funn: Alle kanner med ukjent innhold og kjemikalier (typisk maling, tynnere, etc.) må fjernes før riving starter og leveres til godkjent mottak.</i></p>
<p>Bilde nr.: 75</p>	<p>Bilde nr.: 76</p>
	
<p><i>Funn: Pakninger og flenser forutsettes å inneholde asbest. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma</i></p>	<p><i>Funn: Det ble gjort en analyse av takpapp for asbest. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist asbest. Kan leveres som restavfall.</i></p>

<p>Bilde nr.: 77</p>	<p>Bilde nr.: 78</p>
	
<p><i>Funn: Umalt betong ble prøvetatt for tungmetaller og Cr 6+. Analyseresultatet viser under grenseverdi for tungmetaller og Cr6+. umalt betong (uten synlige oljeflekker) kan deponeres som rene masser.</i></p>	<p><i>Funn: Det ble gjort en analyse av fasadeplater og vindtetting for asbest. Analyseresultatet viser at det er påvist asbest i fasadeplater og vindtetting. All asbest må saneres av godkjent saneringsfirma.</i></p>
<p>Bilde nr.: 79</p>	<p>Bilde nr.: 80</p>
	
<p><i>Funn: Påvist asbest i fasadeplater. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma</i></p>	<p><i>Funn: Påvist asbest i fasadeplater og vindtetting. Sanering må utføres av godkjent saneringsfirma.</i></p>



Mottatt dato **2019-12-20**
 Utstedt **2020-01-06**

Huslid Consult AS
 Hilde Sommerfelt

Industriveien 18
 1481 Hagan
 Norway

Prosjekt **Ocean Space Centre Trondheim Bygg B Tunglaboratori**
 Bestnr

Analyse av material

Deres prøvenavn	Veggplater gipslignende - Tinglab (B1)				
	Materiale				
Labnummer	N00709539				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Aktinolit asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Amositt asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Antofyllitt asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Krysotil asbest ^{a ulev}	påvist	--	1	1	ANME
Krokidolitt asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Tremolit asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME

Deres prøvenavn	Sort veggpap bak gitter - Tunglab (B2)				
	Materiale				
Labnummer	N00709540				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Aktinolit asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Amositt asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Antofyllitt asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Krysotil asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Krokidolitt asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Tremolit asbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME



Deres prøvenavn	Malt betonggulv - Tunglab (B3)					
	Materiale					
Labnummer	N00709541					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Betongpakke DK*	-----		-	2	2	JERA
As (Arsen) ^{a ulev}	6.5	2	mg/kg	3	3	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.11	0.1	mg/kg	3	3	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	38	11.4	mg/kg	3	3	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg	3	3	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg	3	3	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg	3	3	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	3	2	mg/kg	3	3	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	42	12.6	mg/kg	3	3	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg	4	3	SAHM
Cr6+ ^{a ulev}	3.2	1.28	mg/kg	5	3	SAHM
Knusing*	-----			6	3	SAHM



Deres prøvenavn	Malt betongvegg - Tunglab (B4)					
	Materiale					
Labnummer	N00709542					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Betongpakke DK*	-----		-	2	2	JERA
As (Arsen) ^{a ulev}	1.4	2	mg/kg	3	3	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.05	0.1	mg/kg	3	3	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	43	12.9	mg/kg	3	3	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg	3	3	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.1	mg/kg	3	3	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg	3	3	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	35	10.5	mg/kg	3	3	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	56	16.8	mg/kg	3	3	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0020		mg/kg	4	3	SAHM
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg	4	3	SAHM
Cr6+ ^{a ulev}	22	8.8	mg/kg	5	3	SAHM
Knusing*	-----			6	3	SAHM

Deres prøvenavn	Fasadeplater - Tunglab (B6)					
	Materiale					
Labnummer	N00709543					
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Aktinolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Amosittbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Antofyllitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Krysotilbest ^{a ulev}	påvist	--	1	1	ANME	
Krokidolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Tremolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	

Deres prøvenavn	Vindtetting bak fasadeplater - tunglab (B7)					
	Materiale					
Labnummer	N00709544					
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign	
Aktinolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Amosittbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Antofyllitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Krysotilbest ^{a ulev}	påvist	--	1	1	ANME	
Krokidolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	
Tremolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME	



Deres prøvenavn	Tjæreapp tak - Tunglab (B8)				
	Materiale				
Labnummer	N00709545				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Aktinolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Amosittbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Antofyllitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Krysotilbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Krokidolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Tremolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME

Deres prøvenavn	Umalt betong - Tungøab (B9)					
	Materiale					
Labnummer	N00709546					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
As (Arsen) ^{a ulev}	4.2	2	mg/kg	3	3	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.16	0.1	mg/kg	3	3	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	43	12.9	mg/kg	3	3	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg	3	3	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg	3	3	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg	3	3	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	8	2.4	mg/kg	3	3	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	60	18	mg/kg	3	3	SAHM
Cr6+ ^{a ulev}	3.1	1.24	mg/kg	5	3	SAHM
Knusing *	-----			6	3	SAHM

Deres prøvenavn	Plate rundt dør til trappegang kjeller				
	Tunglab (B10) Materiale				
Labnummer	N00709547				
Analyse	Resultater	Enhet	Metode	Utført	Sign
Aktinolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Amosittbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Antofyllitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Krysotilbest ^{a ulev}	påvist	--	1	1	ANME
Krokidolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME
Tremolitbest ^{a ulev}	n.d.	--	1	1	ANME



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	<p>A-1B Bestemmelse av asbest, kvalitativ i materialprøver</p> <p>Metode: iht ISO 22262-1, VDI del 5 Måleprinsipp: SEM Rapporteringsgrense: LOD er 0.1 vektprosent Andre opplysninger: «n.d.» betyr at ingen asbestfibre er påvist. «Påvist» betyr at denne type asbest er påvist i materialet.</p>
2	<p>Betongpakke</p> <p>Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under.</p>
3	<p>«I-1C» Metaller i bygningsmaterialer</p> <p>Metode: DS259:2003+DS/EN 16170:2016 Hg: DS 259:2003+DS/EN 16175-1:20016 Måleprinsipp: ICP Rapporteringsgrenser: Deteksjonsgrenser som følger: As: 0.5 Cd: 0.02 Cr: 0.2 Cu: 0.2 Hg: 0.01 Ni: 0.1 Pb: 1.0 Zn: 0.4 Måleusikkerhet: Relativ usikkerheter som følger: 20 %: As 14 %: Cd, Cu, Hg, Ni, Pb 10 %: Zn</p>
4	<p>«OG-2» Bestemmelse av PCB-7 i materialer</p> <p>Metode: ISO 15308, EPA 3550C Måleprinsipp: GC/MS/SIM Rapporteringsgrenser: LOD 0.002 mg/kg (for de enkelte forbindelsene) LOD 0.004 mg/kg (sum PCB-7)</p>
5	<p>Cr6+ i betong</p> <p>Metode: ISO 15192:2010</p>



Metodespesifikasjon	
	Rapporteringsgrenser (LOD): Måleusikkerhet:
6	Knusing av prøve før analyse Kontakt info.on@alsglobal.com for ytterligere informasjon

	Godkjenner
ANME	Anne Melson
JERA	Jeanne Rasmussen
SAHM	Sabra Hashimi

Utf ¹	
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge
3	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

Vedlegg nr.
K-

Versjonsnr.

Nullstill



Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Gjelder søknadspiktig tiltak som berarer del av bygning som overskrider 100 m² berart bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det bade er nybygg og rehabilitering/riving. For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd).

Rapporten gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	57	295					Trondheim
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	Otto Nielsens veg 10			7052	Trondheim		

Detaljert sluttrapport med avfallsplan						
Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK17 § 9-5) Forurenset masse ma handteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	100,000					0,000
Papir, papp og kartong	10,000					0,000
Glass						0,000
Jern og andre metaller	200,000					0,000
Gipsbaserte materialer	80,000					0,000
Plast						0,000
Betong, tegl, lett klinker og lignende	1 510,000					0,000
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)	1 390,100					0,000
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) - 7091	100,000					0,000
Annet (fyll inn under)						
						0,000
						0,000
						0,000
Sum sortert ordinært avfall	3 390,100	0,000		0,000		0,000
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7041-42 Organiske løsemidler						0,000
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)	0,000					0,000
7081 Kvikksølv-holdig avfall	0,000					0,000
7086 Lysstoffrør	Medtatt i EE avfall over - 7091					0,000
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)	10,000					0,000
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere						0,000
7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kulttjære)						0,000
7154 Kreosot-impregnert trevirke	0,000					0,000

Detaljert sluttrapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7156 Avfall med ftalater (PVC eller vinyl)	1,400					0,000
7157 Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK. (skumisolasjon)	8,300					0,000
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser og annet)	0,000					0,000
7211 PCB-holdige isolerglassruter	0,000					0,000
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (frakjøleanlegg etc)	0,100					0,000
Asbest	79,700					0,000
Farli	0,000					0,000
7155 Avfall med bromerte flammehemmere	0,100					0,000
7158-7159 Klorparafinholdig isolerglassruter og avfall	5,500					0,000
7023 Drivstoff og fyringsolje	0,000					0,000
Sum sortert farlig avfall	105,100	0,000		0,000		0,000
Blandet avfall/ restavfall	200,000					0,000
Sum avfall i alt	3 695,200	0,000		0,000		0,000
Sorteringsrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt - sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8)	94,6 %	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Avfall/areal (kg/m²) (sum avfall i alt / bruksareal)	637,1	0,0		0,0		0,0

Erklæring

Alt avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen

Gjenstående avfall

Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til
Kvitting for innlevering av avfall	K	

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

Kontaktperson

Telefon

Mobiletelefon

E-post

Dato

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver