


Skaderapport

Informasjon om skaden	
Skadenummer	Rennebergstien 28 - 3/11-22
Forsikringsselskap / Saksbehandler	Polygon AS / Linda Marie Næss
Kunde / Forsikringstaker	Statsbygg
Skadestedets adresse	Rennebergstien 28 4021 Stavanger
Kontaktperson	Statsbygg (Kunde) tlf. 99999999 Bjørn Eirik Bryne-Sandvik (Kontaktperson) tlf. 97593503 bjorn.eirik.bryne-sandvik@statsbygg.no
Skadedato	03.11.2022
Besiktigelsesdato	05.11.2022



Personer til stede			
Navn	Rolle	Mobiltelefon	E-post
Benny Aasen	Inspektør	91171032	benny.aasen@polygongroup.com
Egil Goa	Inspektør	97777141	Egil.goa@polygongroup.com
Beskrivelse av bygning og/eller skadet objekt			
Bygningstype	m ²	Byggeår	Gjennomførte oppgraderinger/oppussing



Besiktigelsen ble gjennomført av:

Egil Goa
977 77 141
Polygon AS

Side: 2 (12)

Skadenummer: Rennebergstien 28 -
3/11-22

Arbeidsnummer: 1087524

Rapport opprettet: 05.11.2022

Øvrig informasjon om objektet

Universitetsbiblioteket ved UIS. Bibliotekfløy fra 1975. Det har vært utført ombygging/påbygging i ettertid.

Beskrivelse av skadet løseøre

Objekt

Det er ikke pr i dag påvist asbest på løseøre.

Verdi

POLYGON AS

- ALLTID VED DIN SIDE

Telefon 05365


Enebakkveien 307, N-1188 Oslo


www.polygongroup.no

firmapost@polygongroup.com

Konto: 6084 06 05399

Foretaksnr.: No 915 229 115 Mva

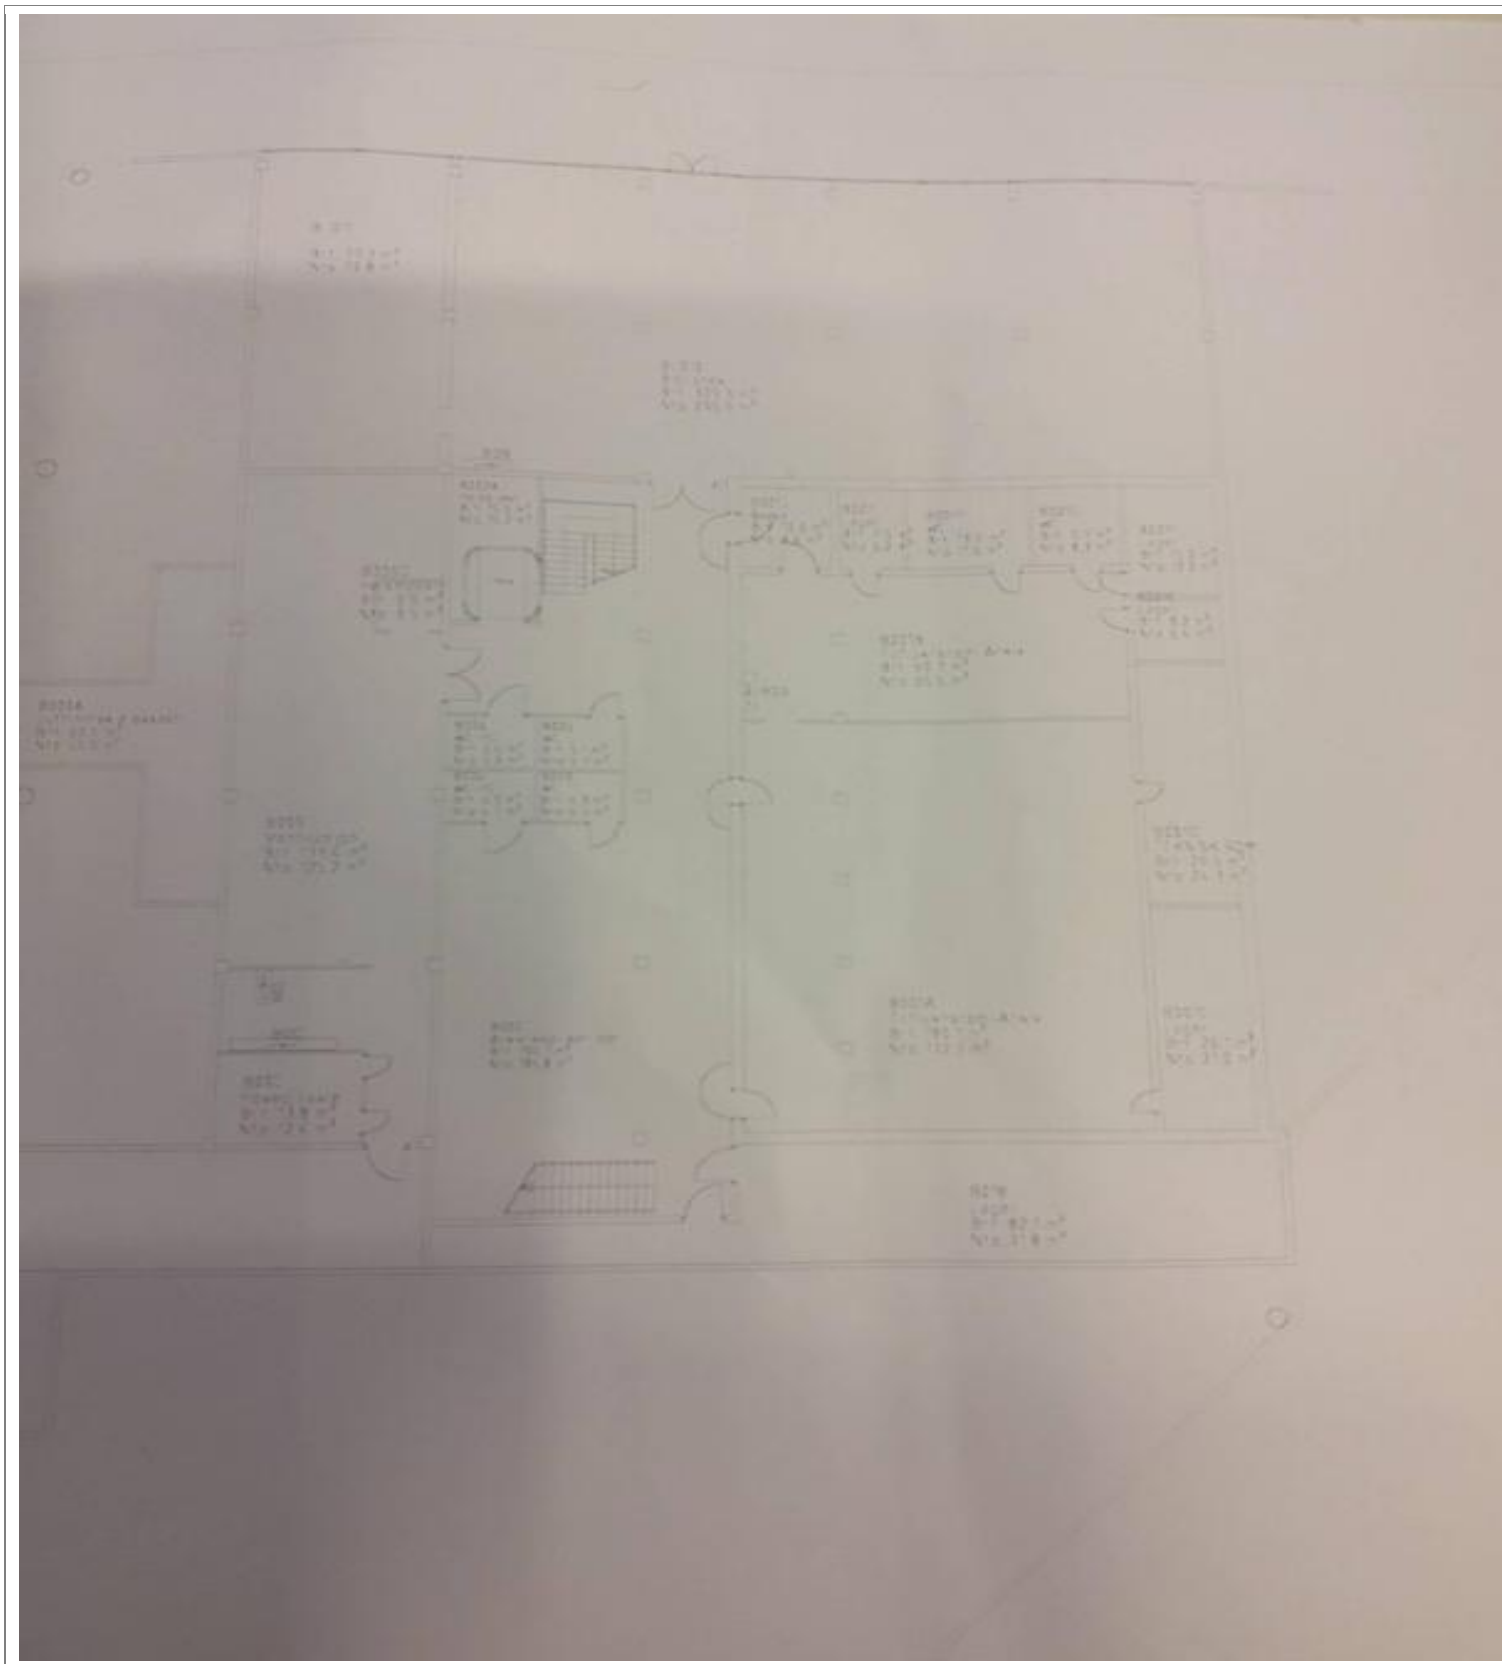

Installasjon	Kilde	Årsak
<p>Hva forårsaket skaden, og hvorfor?</p> <p>Misstanker om asbest. Prøvetakinger av mistenksomme materialer vil bli utført og sendt til laboratorium for testing antatt leveringstid for resultater er 14 virkedager.</p> <p>Luftmåling er satt til HAST grunnet avklaring om asbest i luft.</p>		 <p>Generell luftprøvemåling. Utført med vakumpumpe for prøvetaking fiber/støv i arb. Atmosfære. (Pumpe A)</p>

Mulig regress?
Nei
Skadeomfang
<p>Rapporten utarbeides under prøvetaking, ingen skadeomfang før eventuell negative rapport fra laboratoriumstester foreligger.</p> <p>Prøver vil bli analysert av Mycoteam (luft og tape) Intertek av 10 stk materialprøver for mulig asbest</p>

Reparasjonsbehov

Spesielle betingelser: Bibliotek, mye bøker og besøkende.

Igangsett arbeid

Prøvetaking av asbest og luftmålinger.

Beboelighet

Beboelighet: Ja

Tap av husleieinntekter / tap av egen bolig (markedsverdi) per mnd.: NOK

Annen info: Det er full virksomhet. Områder er i dag 5.11-22 stengt på grunn av pågående arbeider.


Beskrivelse av avtale med kunde

Kontanttilbud:

Annen info: Avtale om og sjekke bygningsdeler for eventuell asbest. Prøver av mistenksomme materialer vil fortløpende bli sendt til laboratoriekontroll. Det foretas Generell luftprøvemåling. Utført med vakumpumpe for prøvetaking fiber/støv i arb. Atmosfære. (Pumpe A)
Støvprøver over heissjakt, ventilasjonsrør etc. 5. Stk.

Oppsummering

Bilder av stedet

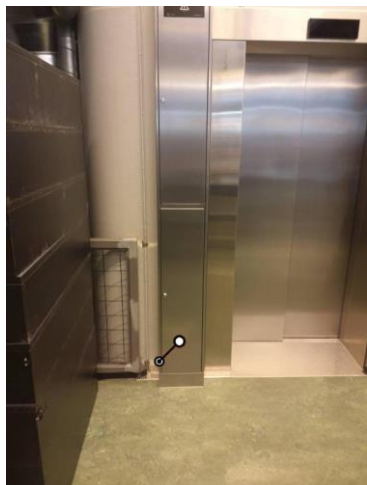

Prøve 1. Tatt ved heis. I første etasje.

Parameter	Resultat	Enhet
<i>Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)</i>		
Amfibol asbest	Neg	-
Krysotil asbest	Pos	-



Prøve 2. Tatt i avrundet plate i
heissjakt. Første etasje.

<i>Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)</i>		
Amfibol asbest	Pos	-
Krysotil asbest	Pos	-



Prøve 3. Bakside heissjakt. Første etasje.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest	Neg -
Krysotil asbest	Neg -



Prøve 4. Rundpinne vegg til spisekroken. Første etasje.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest	Pos -
Krysotil asbest	Pos -



Prøve 5. Vegg inn til spisekroken.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest

Neg -

Krysotil asbest

Pos -



Prøve nr. 6. Spisekroken under
kjøkken.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest

Neg -

Krysotil asbest

Pos -



Prøve 7. Rom b102. Vegg. Første etasje.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest	Neg -
Krysotil asbest	Neg -



Prøve 8. Belegg. Generelt. Første Etg.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)


Amfibol asbest	Neg -
Krysotil asbest	Neg -



Prøve 9. Vegg. U. Etg.

Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest	Neg -
Krysotil asbest	Neg -

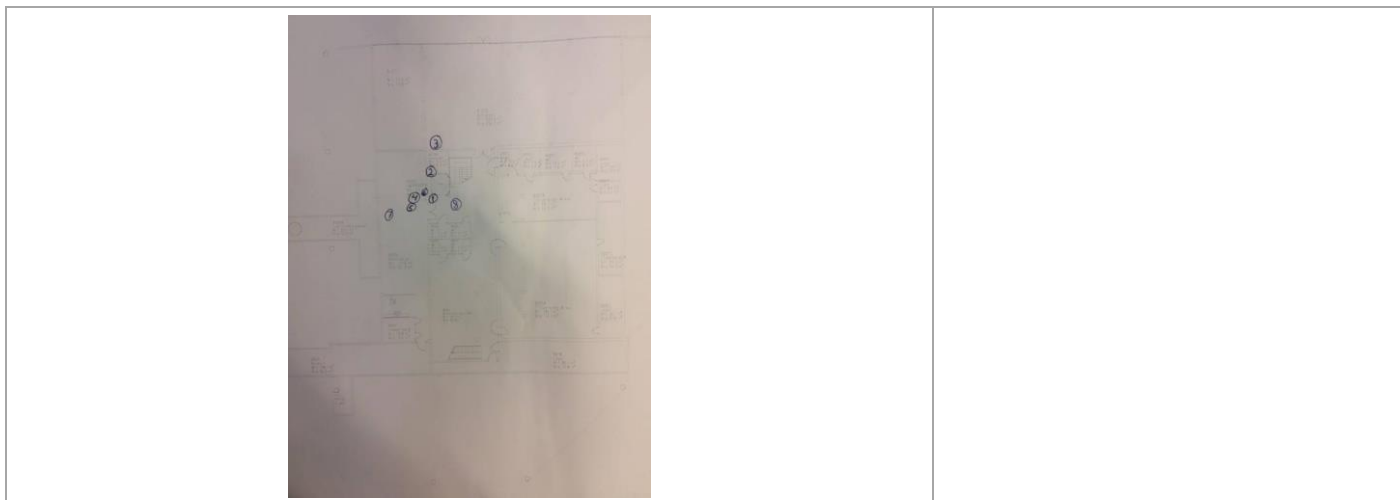

Luftprøvemåling.

Prøvemerkning
 Prøve tatt
 Prøvetype

Uis - Pumpe står midt i biblioteket.
 05.nov.2022 11:05:00
 Indre miljø-land

Parameter	Resultat	Enhet
Fiber/asbest på støvfilter, mikroskopering		
Start tid	05.11.2022 09:20:00	-
Stopp tid	05.11.2022 11:05:00	-
Antall fibre/cm ³	<0,01	fibre/cm ³
% av grenseverdi	<10,0	%



Prøve 10. Tak spisekroken. Stedvis utført rt med gips og stedvis hardere ukjent type steni/betongplater som er prøvetatt.


Asbest i materialprøver, XRD og mikroskop (2uker)

Amfibol asbest:	Neg -
Krysotil asbest:	Neg -



Støvprøver tas på strategiske plasser. (5.stk)

Prøvenr	Prøvested	Materiale	Resultater
1 (257820:362993)	Over heisdør, ved buet vegg	Støv	Hvitasbest (krysotil)
2 (257821:362994)	Ventilasjon, over spisekrok	Støv	Blåasbest (krokidolitt) Hvitasbest (krysotil)
3 (257822:362995)	Senter rom, over ventilasjon	Støv	Hvitasbest (krysotil)
4 (257823:362996)	Inngang, fliser, gulv	Støv	Hvitasbest (krysotil)
5 (257824:362997)	Senter gulv	Støv	Hvitasbest (krysotil)

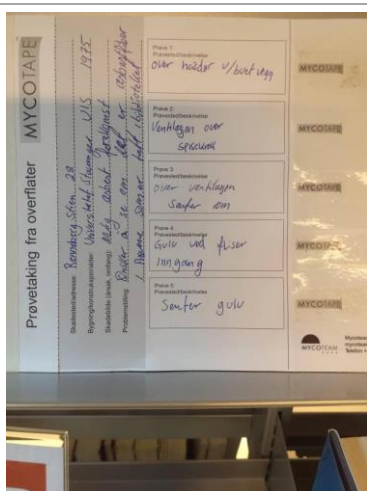

Støvprøver.

**Besiktigelsen ble gjennomført av:**

Egil Goa
977 77 141
Polygon AS

Side: 12 (12)**Skadenummer:** Rennebergstien 28 -
3/11-22**Arbeidsnummer:** 1087524**Rapport opprettet:** 05.11.2022

Polygon har den seneste tiden mottatt varsel om prisendringer på byggevarer fra våre leverandører, grunnet kraftige valutasvingninger. Det er fremdeles noe usikkert når endringene kommer og hvor store de blir. Polygon tar derfor forbehold om at material prisene i denne kalkylen vil bli rekalkulert i henhold til våre priser på leveringstidspunktet.

Besiktigelsen ble gjennomført av:

Benny Aasen
91171032
benny.aasen@polygongroup.com
Polygon AS

POLYGON AS

- ALLTID VED DIN SIDE

Telefon 05365

Enebakkveien 307, N-1188 Oslo

www.polygongroup.no

firmapost@polygongroup.com

Konto: 6084 06 05399

Foretaksnr.: No 915 229 115 Mva