

Rapport fra inspeksjon

Dato: 02.08.2017	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning Ingen avrenning	Operatør TT	Streknummer: 45	Ledningsidentitet: 2539
Tilstede	Inspeksjonsbil VW	Kameratype SR50	Meter start: 0,8	Standard: 145/2005	Skadepoeng: 241

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype:	Øvre Fageråsen	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagringsmedie:	Flyttbar disk	Oppstrøms: Nedstrøms Insp. retning: Insp lengde (m) :	2092 2069 Motstrøms 18,61 m
--	-----------------------	---	----------------------	--	--

Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale :	Rengjort Investeringsplanlegging	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	Rørinnspeksjon med videokamera Ingen tiltak sirkulært 600/mm Betong
---	---	--	--

Anmerkning : **Lengde i kart 60.70 Kommer ikke over hull ved 19m**

1:165 Posisjon

Observasjon

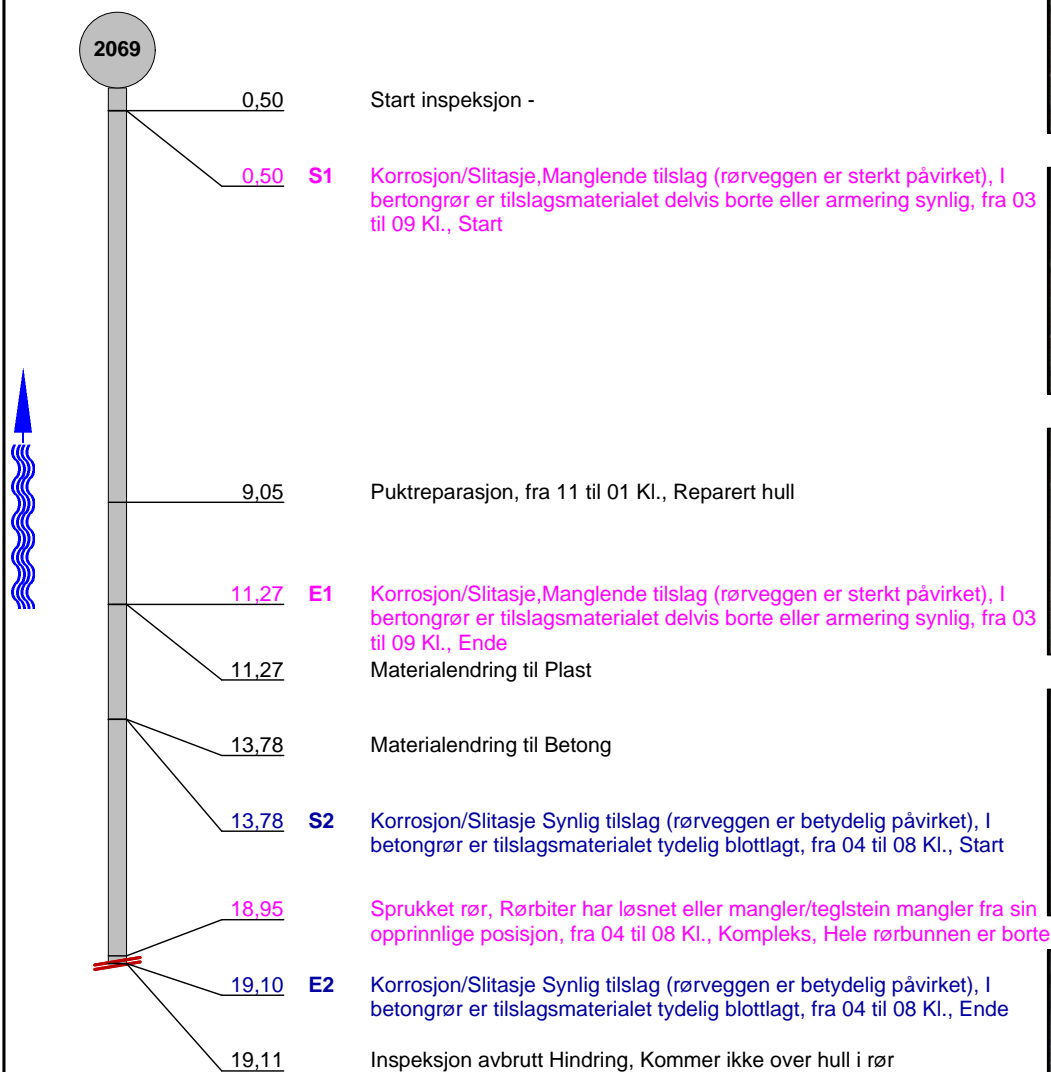


Foto fra inspeksjon

Dato :
02.08.2017

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Øvre FageråsenStreknummer :
45Ledningsidentitet:
2539Foto: 49_49_49_A.JPG
0,5m, Start inspeksjon -Foto: 49_49_941_A.JPG
0,5m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 03 til 09 Kl., Start

Foto fra inspeksjon

Dato :
02.08.2017

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Øvre FageråsenStreknummer :
45Ledningsidentitet:
2539

Foto: 49_49_941_B.JPG

0,5m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 03 til 09 Kl., Start



Foto: 49_49_943_A.JPG

9,05m, Puktreparasjon, fra 11 til 01 Kl., Reparent hull

Foto fra inspeksjon

Dato :
02.08.2017

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Øvre FageråsenStreknummer :
45Ledningsidentitet:
2539Foto: 49_49_945_A.JPG
11,27m, Materialendring til PlastFoto: 49_49_945_B.JPG
11,27m, Materialendring til Plast

Foto fra inspeksjon

Dato :
02.08.2017

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Øvre FageråsenStreknummer :
45Ledningsidentitet:
2539Foto: 49_49_946_A.JPG
13,78m, Materialendring til BetongFoto: 49_49_947_A.JPG
13,78m, Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rørveggen er betydelig påvirket), I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt, fra 04 til 08 Kl., Start

Foto fra inspeksjon

Dato :
02.08.2017

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Øvre FageråsenStreknummer :
45Ledningsidentitet:
2539

Foto: 49_49_948_A.JPG

18,95m, Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 04 til 08 Kl., Kompleks, Hele rørbunnen er borte



Foto: 49_49_948_B.JPG

18,95m, Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 04 til 08 Kl., Kompleks, Hele rørbunnen er borte