

Street :
Tel:
Fax:
E-post:

Rapport fra inspeksjon

Dato: 30.01.2018	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning Ingen avrenning	Operatør TT	Streknummer: 10	Ledningsidentitet: 3373
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start: 0,5	Standard: 145/2005	Skadepoeng: 187

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype: Avløp felles	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagingsmedie:	Oppstrøms: 2986 Nedstrøms: 2866 Insp. retning: Motstrøms Insp lengde (m) : 44,45 m
Rengjort: Rengjort Formål: Investeringsplanlegging Type foring : Foringsmateriale :	Insp metode: Rørinspeksjon med videokamera Vannreg tiltak: Ingen tiltak Dimensjon: Rørmateriale: Betong	
Anmerkning : Lengde i kart 41.31		

1:360 Posisjon

Observasjon

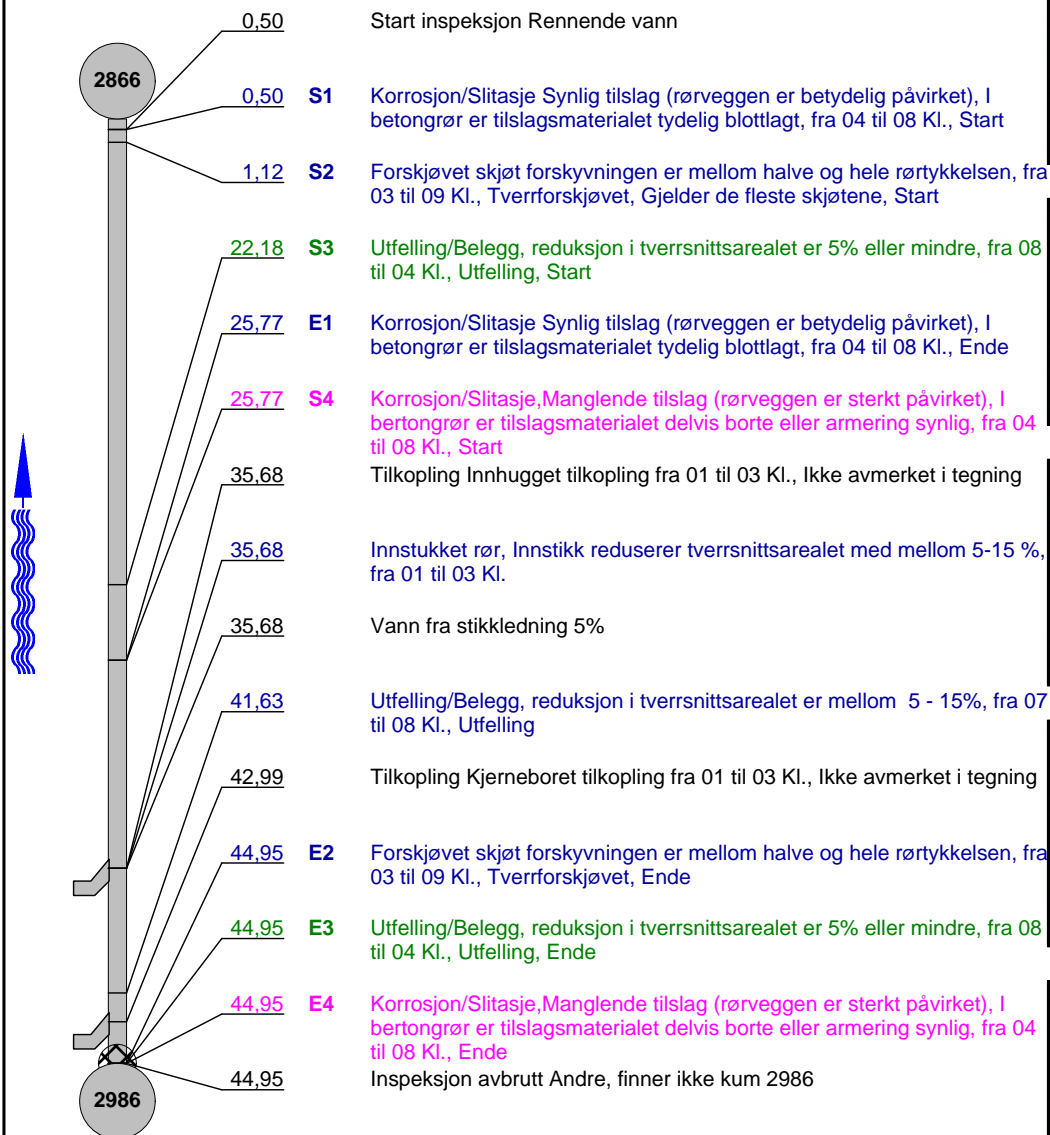


Foto fra inspeksjon

Dato :
30.01.2018

Oppdragsgivers referanse :

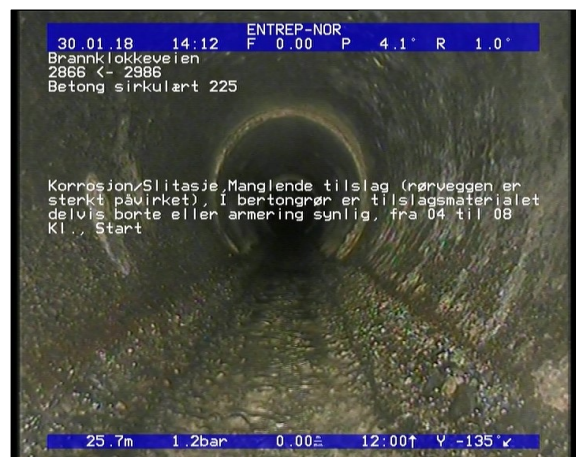
Fra gate/vei:
BrannklokkeveienStreknummer :
10Ledningsidentitet:
3373Foto: Start inspeksjon Rennende vann_1313280,5_SI.JPG
0,5m, Start inspeksjon Rennende vannFoto: Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rørveggen er betydelig påvirket), I betongrør er tilslagsmat.JPG
0,5m, Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rørveggen er betydelig påvirket), I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt, fra 04 til 08 Kl., StartFoto: Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5 eller mindre, fra 08 til 04 Kl., Utfelli.JPG
22,18m, Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 08 til 04 Kl., Utfelling, StartFoto: Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsma.JPG
25,77m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 04 til 08 Kl., Start

Foto fra inspeksjon

Dato :
30.01.2018

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
BrannklokkeveienStreknummer :
10Ledningsidentitet:
3373

Foto: Tilkopling Innhugget tilkopling fra 01 til 03 Kl., Ikke avmerket i tegning_13174635,68_TK.JPG
35,68m, Tilkopling Innhugget tilkopling fra 01 til 03 Kl., Ikke avmerket i tegning



Foto: Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med mellom 5-15 %, fra 01 til 03 Kl._1317.JPG
35,68m, Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittetsarealet med mellom 5-15 %, fra 01 til 03 Kl.



Foto: Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 01 til 03 Kl., Ikke avmerket i tegning_13193042,99_TK.JPG
42,99m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 01 til 03 Kl., Ikke avmerket i tegning



Foto: Inspeksjon avbrutt Andre, finner ikke kum 2986_13210844,95_IA.JPG
44,95m, Inspeksjon avbrutt Andre, finner ikke kum 2986