

# DYKKERAPPORT

**Ordrenummer:** 1548  
**Oppdragsgiver:** Statsbygg  
**Object:** Havforskningen  
**Dato:** 24.06.2015  
**Sted:** Parisvatnet

**Mannskap:**

Dykkeleder: C. Lilletvedt  
Dykker 1: S. Sæterdal  
Dykker 2: A. Sættem  
Dykker 3:  
Dykker 4:

**Dykkemetode:** Selvforsynt utstyr/SCUBA

**Jobbtype:** Inspeksjon

**Dokumentasjon:** Foto Video Lydkommentar Rapport

**Oppdrag:**

Ta opp flere bunnprøver (kjerneprøve) rundt punkt 33.

Det ble tatt 50 bunnprøver på forskjellige plasser i Parisvatnet den 05.03.2015.

Etter analyse ble det funnet spor av tungmetaller ved punkt 33.

Vi har i dag tatt 10 nye bunnprøver ved dette punktet.

**Utførelse/resultat:**

Vi startet med en video inspeksjon av området rundt og ved pkt.33.

Deretter tok vi bunnprøver (kjerneprøve), dybde og slamdybde.

Prøve 1, er tatt på punkt 33.

Prøve 2-4 er tatt sør for pkt.33 med ca 3m mellomrom

Prøve 5-7 er tatt vest for pkt.33 med ca 3m mellomrom

Prøve 8-10 er tatt nord for pkt.33 med ca 3m mellomrom

Pkt.	Prøveglass		Dybde	
Prøve.	Topp	Bunn	Vann	Slam
1	1	2	8m	1,15m
2	4	3	7,7m	1,7m+
3	6	5	7,7m	1,7m+
4	8	7	7,7m	1,7m+
5	10	9	8,1m	1,7m+
6	12	11	8m	1,7m+
7	14	13	7,8m	1,7m+
8	16	15	7,9m	1,7m+
9	18	17	7,7m	1,7m+
10	20	19	7,8m	1,7m+

Ved punkt 9 og 10 ligger det ett lag med hvitt på bunn, dette kommer fram på videoen.

**Tilleggsbemerkninger:**


Vedlagt USB med video.

Vedlagt kart.

Bunnprøver ble overlevert kunde på site.


Det ble ikke tatt GPS posisjoner denne gangen

IMC Diving AS, 24.06.15

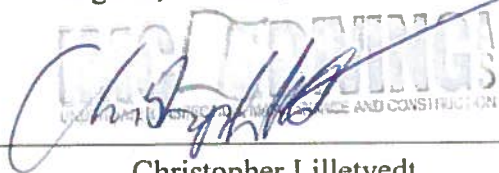  
IMC DIVING AS  
SPECIALIZED CONTRACTORS FOR MARINE ENGINEERING AND CONSTRUCTION

Christopher Lilletvedt

Dykkeleder

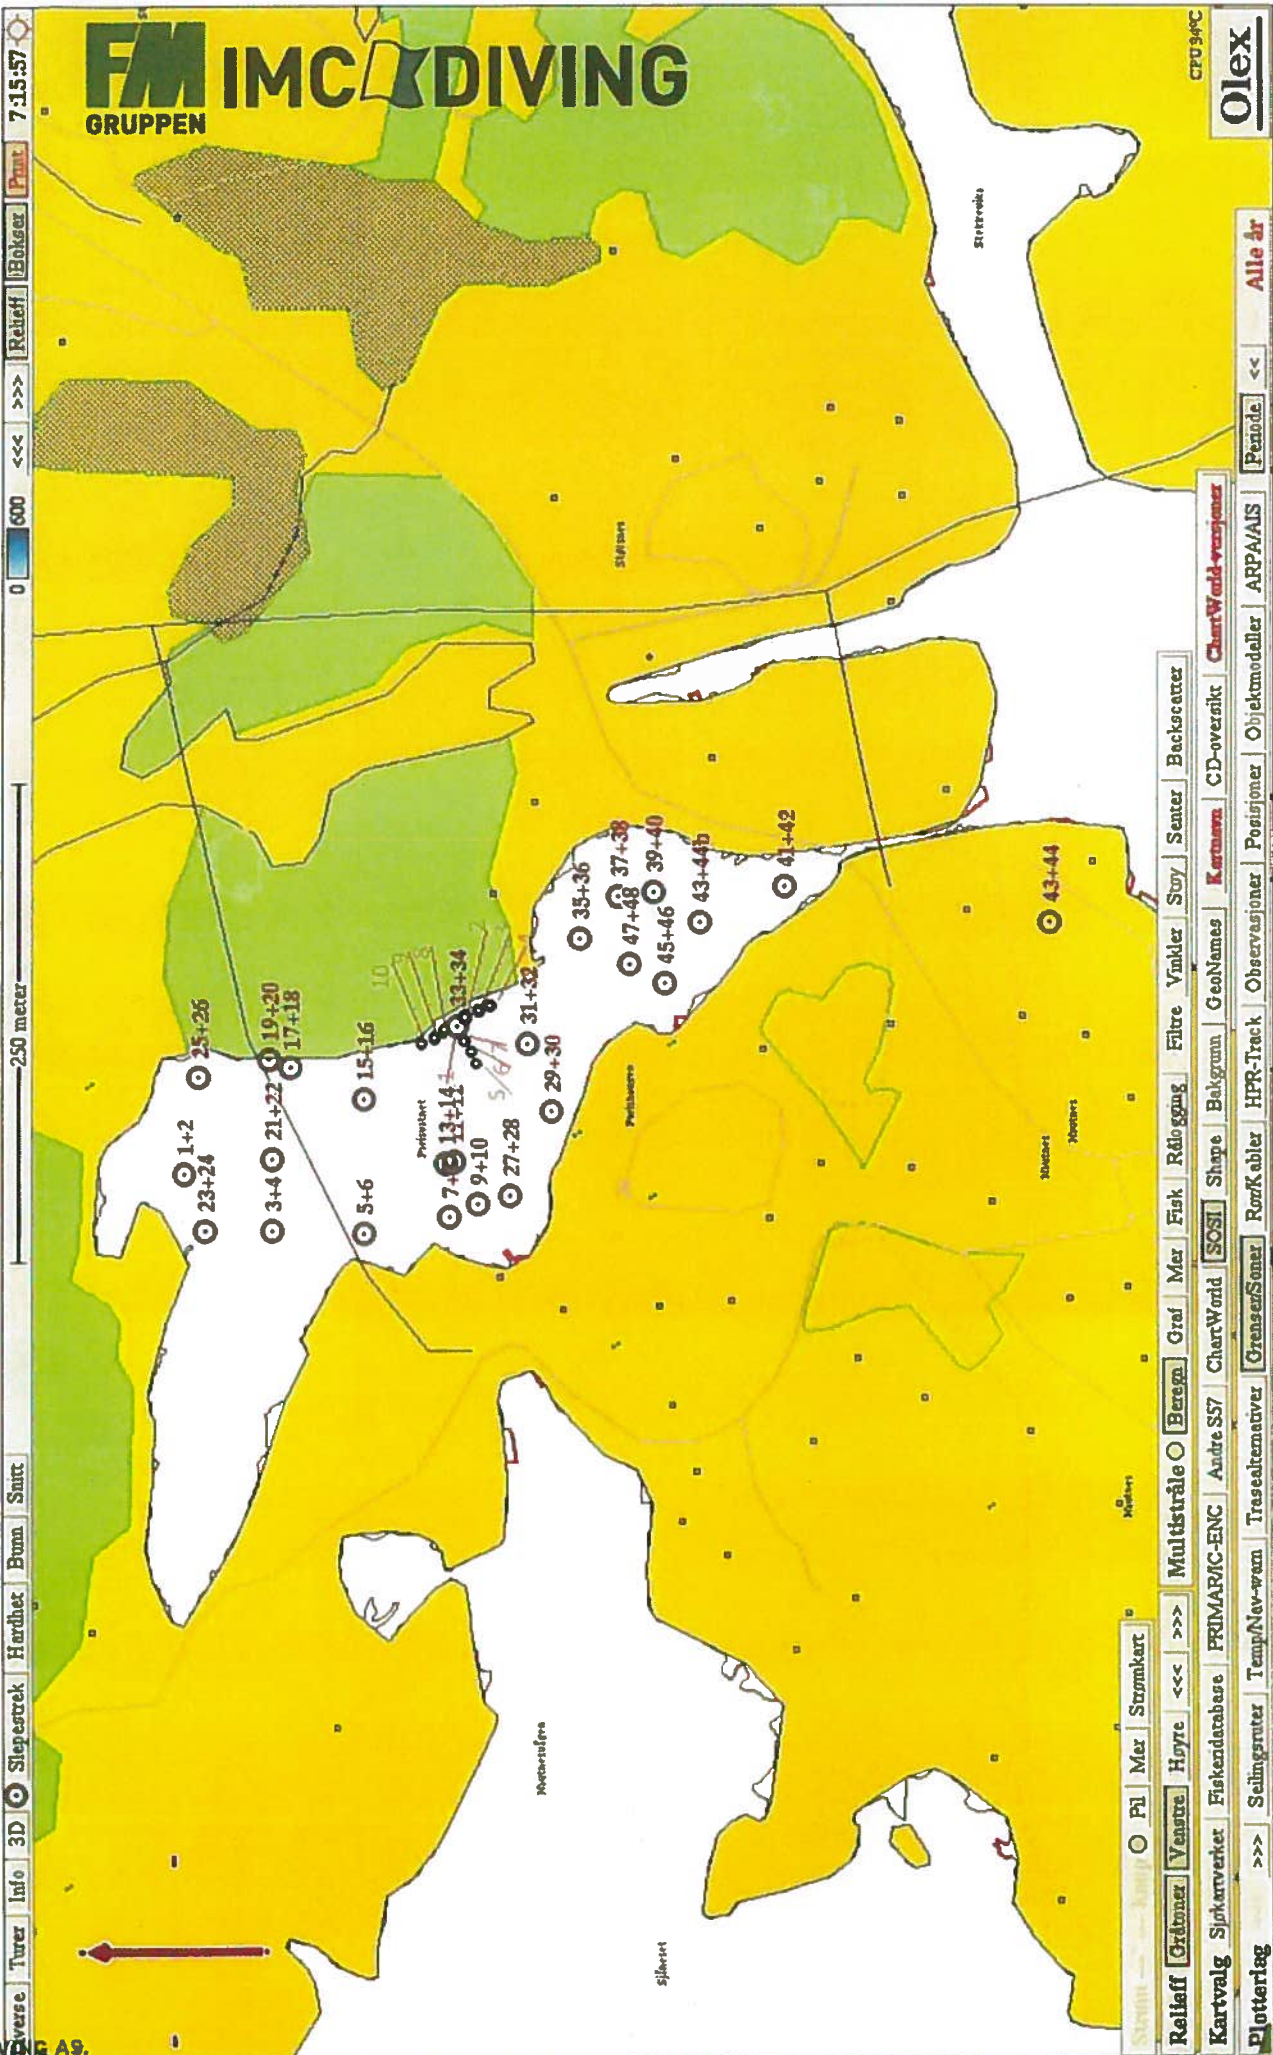

# FM IMC DIVING GRUPPEN

Olex

[Diverse](#) | [Turer](#) | [Info](#) | [3D](#) | [Slipestrek](#) | [Hardhet](#) | [Bunn](#) | [Snirt](#) | [Relieff](#) | [Bokser](#) | [Reisef](#) | [>>>](#) | [<<<](#) | [600](#) | [0](#) | [7:15:57](#)

[Styring](#) | [Høyde](#) | [PI](#) | [Mer](#) | [Strøm](#) | [Kart](#) | [Relieff](#) | [Grønner](#) | [Venstre](#) | [Høyre](#) | [<<<](#) | [>>>](#) | [Multistråle](#) | [Bereg](#) | [Graf](#) | [Mer](#) | [Fisk](#) | [Rølgang](#) | [Fibre](#) | [Vinkler](#) | [Støy](#) | [Senter](#) | [Beckscenter](#)

[Kartvalg](#) | [Sjokarverker](#) | [Fiskendatabase](#) | [PRIMAP/C-ENC](#) | [Andre S57](#) | [ChartWorld](#) | [SOSI](#) | [Shape](#) | [Bakgrunn](#) | [GeoNames](#) | [Kartoversikt](#) | [ChartWorld-responser](#) | [CID-oversikt](#) | [ARPA/AIS](#) | [ARP/AIS](#) | [Posisjoner](#) | [Objektmodeller](#) | [Periode](#) | [<<](#) | [Alle år](#)

[Plotting](#) | [>>>](#) | [Sølingsruiter](#) | [Temp/Nav-wem](#) | [Traseltemeiver](#) | [Grenser/Soner](#) | [Ror/kabler](#) | [HPR-Track](#) | [Observasjoner](#) | [HPR-Track](#) | [HPR-Track](#)

